



وزارة الطيران المدني
الادارة المركزية للمحوايل

التقرير الفني

عن وقعة اصطدام السيارة الطبية رقم ١٨ التابعة لشركة مصر للطيران
للخدمات الأرضية بالباب رقم 2R للطائرة المسجلة SU-GDU من طراز A330
التابعة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشناء تجهيزها للقيام
برحلتها رقم MSR651 القاهرة / الرياض يوم ٣٠/١/٢٠١٤ .



وزارة الطيران المدني
الإدارة المركزية للحوادث


التقرير الفني

عن واقعة اصطدام السيارة الطبية رقم ١٨ التابعة لشركة مصر للطيران
للخدمات الأرضية بالباب رقم 2R للطاولة المسجلة SU-GDU A330 من طراز
التابعة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية أثناء تجهيزها للقيام
برحلتها رقم MSR651 القاهرة / الرياض يوم ٢٠١٤/١/٣ .

١- المعلومات الوقائعية FACTUAL INFORMATION

١-١- تاريخ الواقعة

- في الساعة ٧٠٠، محلي يوم ٢٠١٤/١/٣ تم تكليف سائق السيارة الطبية السيد/ [] للتوجه إلى الموقع رقم ٣٠٧ لخدمة الطائرة المسجلة SU-GDU A330 التابعة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية القاهرة رقم رحلتها رقم MSR651 من/ القاهرة .
- توجه السائق المكلف بالسيارة الطبية إلى موقع الطائرة حيث توقف على الباب 2R ثم توجه إلى صندوق السيارة رقم بروemme ويد للمسان الفاصل بين الصندوق وباب الطائرة .
- قام أخصائي العلاقات العامة بإذلال أحدى السيدات إلى صندوق السيارة حيث جلسَت بأحد المقاعد ثم طلب من سائق السيارة الكross المتحرك لازل راكب آخر عليه .

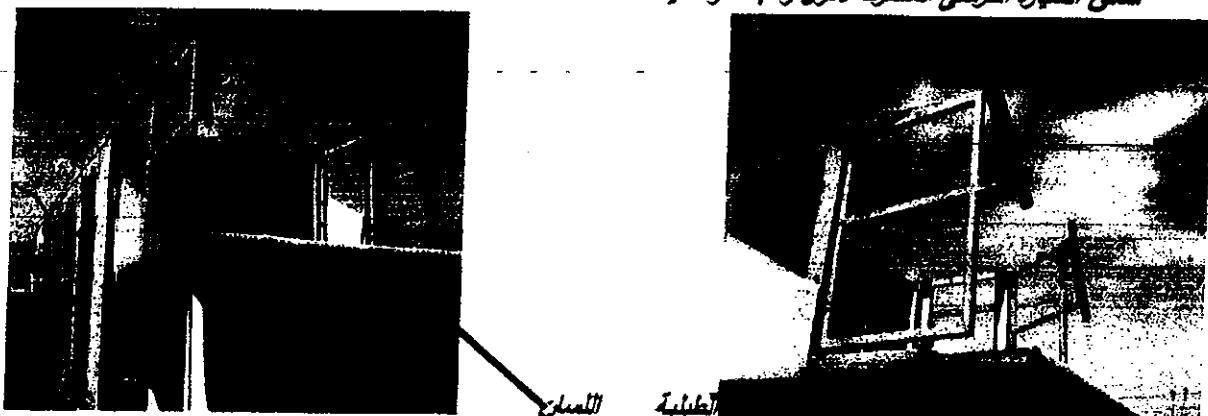

- توجّه سائق السيارة إلى صندوقها لأحضار الكرسي المتحرك وبينما كان يدخل الصندوق ارتفع صندوق السيارة لأعلى مما أدى إلى اصطدامه بباب R2 فقام بإغلاق ملتحم الطوارئ .



- أصيب الباب R2 بثقب نتيجة اصطدام الطبلة الخاصرة بالسيارة الطبية به .

٢-١ - الأصبابات بالأفراد

- لم تحدث أية أصبابات بالأفراد من جراء الواقعه .

٣-٣ - التلفيات في الطائرة

- حدث إنشاء في حالة الباب R2 السفلية بطول حوالي ١٥ سم .

٤-٤ - التلفيات الأخرى

- لم تحدث أية تلفيات أخرى من جراء الواقعه .

١-٥- معلومات عن الأفراد INFORMATION PERSONS

١-٥-١ المسيد / [سائق السيارة الطبية] :

- يبلغ من العمر ٥٩ عاماً - كود رقم ٢٠٧٠٢ .
- يحمل رخصة قيادة درجة أوراس رقم ٥٨٧٧٤ - وحدة مرور شبرا .
- يحمل تصريح قيادة على المoped رقم ٣١/٤٢١/١٣٢ - ينتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ (رقم تسليم التصاريح الجديدة لعاملين بدأته العام الجديد تباعاً) .
- حياته في أقواله :
 - تم تكثيفه من قبل العلاقات العامة لمصر للطيران بالترجية بالسيارة الطبية إلى الموقع رقم ٣٠٧ لخدمة الطائرة المسجلة SU-GDU عودة نبي .
 - توجة بالسيارة الطبية إلى الطائرة وتوقف على مسافة تكريباً ٤٠ سم من الباب 2R وبعد التوقف أنزل الجاكيت ونزل من كابينة القيادة وصعد إلى صندوق السيارة وقام برفعه إلى مستوى قيل بباب الطائرة بحوالى ٨ سم .
 - قام بالطرق على الباب ويد قيل المضبوطة بالتجة أحضر له أخصائي العلاقات العامة أحدى السيدات حيث جلسَت على كرسي بصندوق السيارة .
 - طلب منه أخصائي العلاقات العامة أحضار الكرسي المتحرك لأخذ حالة أخرى من على الطائرة وبعد شروعه في اعطاء الكرسي وبينما هو يدخل الصندوق ففجأ وبتحرك الصندوق لأعلى فقام على الفور بالضغط على ملتحف الطوارئ الخاص بدائرة الكهرباء والذي يفصل الكهرباء تلقائياً عن المدة عند استئناف السيارة موضوع الواقعه قام بالكشف على الزيوت والمياة وإجراء كل الكشوفات اللازمة عليها ولم يلاحظ أي شئ غير عادي .

١-٥-٢ المسيد / [أخصائي علاقات عامة] :

• يبلغ من العمر ٤٧ عاماً

حياته في أقواله :

- كان مكلفاً للعمل على الطائرة الطبية موضوع الواقعه وكان مبلغاً لن عليها حالة محتاجة لطبيب وأغاثة كرسي متحرك .
- بعد نزول الحالة الأولى إلى السيارة الطبية وأثناء توجة سائق السيارة الطبية إلى صندوقها لاحتضان كرسي متحرك لاحظ ارتفاع صندوق السيارة وتوقف السائق بجذب صندوق التحكم وهو يقول (اللسان بيترفع لوحدة) .
- بعد توقف الصندوق أصطدام بالباب وقال السائق 'أنا قمت بفصل السيارة عن طريق زر الطوارئ' .

١-٧- معلومات عن الطائرة

- الطائرة المسجلة SU-GDU من طراز A330 تستأجرها شركة مصر للطيران للخطوط الجوية .

١-٧- معلومات عن السيارة الطبية

- السيارة الطبية رقم ١١ تابعة لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية .
- المبنية الصناع .
- بدء تشغيلها بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية في عام ٢٠٠٩ .
- تبلغ عدد ساعات تشغيلها ٥٠٠٤ ساعة .

١-٧-١- أعمال الصيانة على السيارة الطبية

- جميع أعمال الصيانة التي تمت على السيارة الطبية آخر ثلاث شهور سابقة على الواقعه عبارة عن تغيير زيوت (محرك - فرامل)، اصلاح كلوپشن سبور محرك ، تغير خرطوم هيدروليكي .

١-٧-٢- الفحص الفني الذي تم على السيارة الطبية عقب الواقعه

- دخلت السيارة الطبية بتاريخ ٢٠١٤/١/٥ بناء على أمر الشغل رقم ٣٠٦٥٩ إلى الورشة حيث كان مدون به

التالي :-

- الكشف على رفع الصندوق .
- التأكد من صلاحية رفع الصندوق لاحتياجه بباب الطائرة .
- صور لثبات المشدود .
- شرح بتجهيز الطيور للبلدية الامامية .
- ضبط الملاحة الابيم من الامام .
- تنجد كرسي السائق .

تم الكشف على ما يلي بالسيارة :-

- النظم الكهربائي .
- الباب الهيدروليكي .
- النظم الميكانيكي .
- الجسم والهيكل المعنخي .
- لم يتم العثور وجود اعطال بالسيارة لها علاقة بالواقعه .

١-١- المعاينة الفنية

تم معاينة المطارة موضوع الواقعه على الموقع رقم ٣٠٧ بمطار القاهرة وتبين وجود اتجاه بأسفل الباب 2R بطول حوالي ٥ سم ينبع من باب تدريباً.



١-٢- معلومات اضافية

قام بتأليل العمل بالميحي Ramp Manual الخالص بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية فى الملحق رقم ١ والخاص باجهزة تشغيل سلامة المعروقين ما يلى :-

• اليند رقم (٤) بعنوان المسلوليات المقدمة رقم ٤-٢ بعنوان سلاق سلادة المعروقين

- مسؤول عن التأكيد من صلاحية العربية قبل قيادتها (زيت- مياه- تكييف) والدخول بها بشكل صحيح على المطارة ووصول الركاب الى امام صالة الوصول او العكس .

• اليند رقم (٥) بعنوان خطوات تنفيذ الاجراء

- الفقرة رقم ٥-٢ بعنوان استعمال الطوارئ في حالة تعطل السلارة او اثناء العمل على المطارة -
- في حالة حدوث خلل مفاجئ اثناء رفع او خفض الصناديق يتم استخدام مقاييس الطوارئ على الفور لتنزيف الوحدة او فصل الميحرنر و يتم استدعاء المختصين لتحديد العطل واصلاحه .

٢- الفقرة رقم ٥-٤ بعنوان تحذيرات عامة

- يحظر ضبط مستوى الطبلبة الامامية الا بعد التأكيد من ان باب المطارة مغلق .

ANALYSIS & CONCLUSIONS

٢- الطائرة

- كانت الطائرة صالحة للطيران وتم صيانتها طبقاً لقواعد المعمول بها .
- كانت متوقفة بشكل صحيح على موقعاً .
- أصيبت بخلل بباب R2 من جراء الواقعه .

٢-١- سيارة الطبيبة

- كان منزلقيادة السيارة الطبيبة وإليه خبرة كبيرة تمنها .
- يحمل رخصةقيادة درجة اولى وهي مناسبة لقيادة السيارة الطبيبة .
- ترافق بالسيارة الطبيبة على الباب R2 على الطائرة موضوع الواقعه لخدمتها بشكل صحيح وقام برفع الصندوق ايضاً بشكل صحيح الا انه من الواقعه انه لم يرفع الطبيبة الامامية للمستوى المطلوب .
- قام بضبط مستوى الطبيبة الامامية وباب الطائرة مفتوح حتى يتمكن من الدخال الكرسي المتحرك بسهولة الى الصندوق وذلك بالمخالفة للتوصيات المرجوحة بذليل العمل بالمهني .
- قام باضطرار على ملاجئ الطوارئ عندما استمرت الطبيبة في الارتفاع حتى توغلت عقب حدث الواقعه .

٢-٣- السيارة الطبيبة

- كانت السيارة بحالة جيدة ولم يشتك مسائقها من اداتها قبل الواقعه .
- لم يتبيّن وجود اعطال بالسيارة ادت الى حدوث الواقعه وذلك طبقاً لكتل الشفاف الذي تم عليها بعد الواقعه .

INCIDENT PROBABLE CAUSE

ترى الادارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات ان سبب الواقعه يرجع الى سوء تقدير سائق السيارة للمسافة بين الطبقية الامامية ورقب الطائرة وعند محلنته تعديلها لمستوى الياب اصطدمت به حيث قام بهذا الاجراء ورقب الطائرة مفترها مما تسبب في حدوث حطط به .

SAFETY RECOMMENDATIONS

توصى الادارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بقيام شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية برؤسنة تناسب البرنامج التدريسي المقترن للسادة سائقي المعدات الأرضية العاملة في خدمة الطائرات لازكباب السادة السائقين اللغة المطلوبة في التعامل مع المعدة خصاصة عند اقتربها من الطائرة .