



وزارة الطيران المدني
الإدارة المركزية للحوادث

التقرير الفني

عن واقعة اصطدام سيارة نقل القمامنة رقم ٣٤٨ التابعة
لشركة ميناء القاهرة الجوى بالطائرة المسجلة SU-CBC
من طراز 7 DASH التابعة لشركة خدمات البترول الجوية
اثناء توقفها على الموقع المخصص لطائرات الشركة

بمطار القاهرة يوم ٢٠١٤/٢/٧



وزارة الطيران المدني
الإدارة المركزية للحوادث

التقرير الفني

عن واقعة اصطدام سيارة نقل القمامنة رقم ٣٤٨ التابعة
لشركة ميناء القاهرة الجوى بالطائرة المسجلة
SU-CBC من طراز 7 DASH التابعة لشركة خدمات البترول الجوية
اثناء توقفها على الموقع المخصص لطائرات الشركة
PAS

بمطار القاهرة يوم ٢٠١٤/٢/٧

١ - المعلومات الوقائية

١-١ - تاريخ الواقعة

=====

- في حوالي الساعة ١١٠٠ محلى يوم الجمعة الموافق ٢٠١٤/٢/٧ قام السائق / [REDACTED] باستلام سيارة نقل القمامنة رقم ٣٤٨ التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوى لبدء القيام بعملة كسانق للسيارة .



- قام السائق بالتوجه بالسيارة إلى إدارة الارشاد "٣" بمبنى الركاب رقم " ٣ " TERMINAL ٣ حيث قام بمحاصبته عاملى نظافة لجمع القمامنة من مبني الركاب " ٣ " للقيام بأعمالهم .
- بعد الانتهاء من ذلك تم انزال عاملى النظافة عند مكتب الارشاد رقم " ٣ " عقب الانتهاء من العمل .
- في حوالي الساعة ١١١٠ توجه السائق بالسيارة إلى موقع توقف المعدات الأرضية التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوى بالقرب من مبني الركاب رقم (١) بالمطار القديم .
- في حوالي الساعة ١١١٥ وأثناء توجهه إلى موقع توقف المعدات الأرضية اصطدمت سيارة القمامنة بحاجزى وقاية TWO RAMP PROTECTING FENCES واستمرت فى دفعها ثم اصطدمت بالطائرة المسجلة SU-STAND DASH 7 CBC من طراز 7 من طراز 7 DASH التابعة لشركة خدمات البترول الجوية والتى كانت توقف على الموقع (٨) "A" ٨ بميناء القاهرة الجوى المخصص لنفس الشركة .
- أصيب سائق سيارة القمامنة بفقدان للوعي نقل على أثره إلى المستشفى ولحق بالطائرة تلفيات متعددة من جراء الواقعة كما لحق بسيارة نقل القمامنة عدة تلفيات نتيجة الاصطدام .

٤-١ - الاصابات بالافراد

- اصابة سائق عربة القمامنة بفقدان للوعي وتم نقلة الى مستشفى مصر للطيران على الفور للعلاج .

٤-٢ - التلفيات بالطائرة

لحق بالطائرة تلفيات متعددة من جراء الواقعة

٤-٣ - التلفيات بعربة نقل القمامنة

لحق بالسيارة عدة تلفيات من جراء الواقعة كما يلى:

- كسر في الاصطدام الامامي للسيارة .
- كسر في الزجاج الامامي للسيارة .
- كسر بسقف السيارة .



١-٥- معلومات عن الأفراد

١-٥-١ سائق عربة القمامنة /

- يبلغ من العمر ٣٧ عاما
- الجنسية مصرى
- يعمل سائق معدات ارضية بشركة ميناء القاهرة الجوى


جاء في أقواله

- في الساعة ٠٨٣٠ محلى يوم ٢٠١٤/٢/٧ استلم العمل كسائق لعربة القمامنة رقم ٣٤٨ التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوى .
- قام بالكشف على زيت المотор وزيت الهيدروليک والكشف على مياة التبريد وقام باختبار الفرامل فوجد السيارة صالحة للعمل واداؤها طبيعي وليس بها اى مشاكل فنية .
- قام بالتوجهة بسيارة القمامنة رقم ٣٤٨ قيادته الى مطار ٣ TERMINAL ٣ وبالتحديد الى مكتب الارشاد رقم ٣ لاثبات السيارة في مكتب الارشاد .
- قام مكتب الارشاد رقم ٣ باعطاء السائق عدد ٢ عمال نظافة وذلك لجمع القمامنة من مطار ٣ .
- قام بجمع القمامنة من جميع الصناديق الموجودة بمطار القاهرة ٣
- قام بانزال العمال عند مكتب الارشاد رقم ٣ وذلك بعد الانتهاء من جمع جميع القمامنة .
- في الساعة ١١١٠ محلى نفس اليوم قام بالتوجهة الى الجراج الخاص بالمعدات الارضية الثقيلة
- في الساعة ١١١٥ محلى نفس اليوم قام بالتوجهة الى الجراج الخاص بالمعدات الارضية الثقيلة
- بعد نزوله منزل قرية البضائع شعر بدوخة شديدة ويعدها فقد الوعي تماما ولم يشعر باى شئ ووجد نفسه داخل عربة الاسعاف متوجهة الى مستشفى مصر للطيران لتلقي العلاج .


٦-١ - المعاينة لفتية

قامت لجنة التحقيق بمعاينة موقع حدوث الواقعه فتلاحظ وجود مايلى:


- اثار عجلات عربة القمامنة اثناء انحرافها عن طريق الخدمة عند موقع شركة خدمات البترول الجوية PAS .
- اثار اصطدام عربة القمامنة بالحواجز الحديدية المتواجدة بمحيط موقع شركة خدمات البترول الجوية PAS .
- اثار عجلات عربة القمامنة ابتداء من الحواجز الحديدية حتى موقع توقف الطائرة موضوع الواقعه .
- تصادم بين سيارة القمامنة والطائرة موضوع الواقعه .
- اثار كسر في المحرك رقم ٢ للطائرة موضوع الواقعه نتيجة التصادم بين العريه والطائرة .
- كسر في مروحة المحرك رقم ١ للطائرة موضوع الواقعه نتيجة التصادم بين العريه والطائرة .
- كسر في الاكصدام الامامي لسيارة نقل القمامنة موضوع الواقعه .
- كسر في الزجاج الامامي لسيارة نقل القمامنة موضوع الواقعه .
- لم يستدل على وجود آثار تدل على استخدام الفرامل على الأرض بموقع الإصطدام.

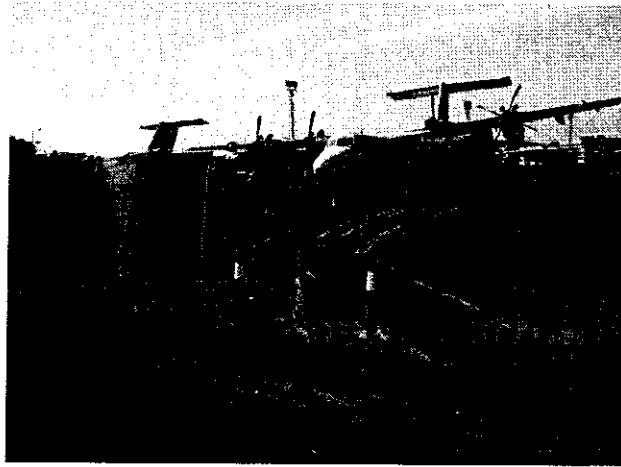

قبل الحادث

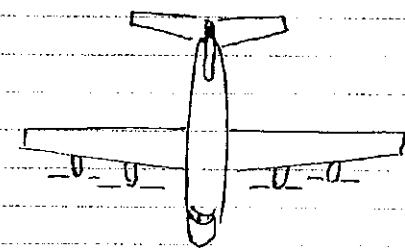

بعد الحادث

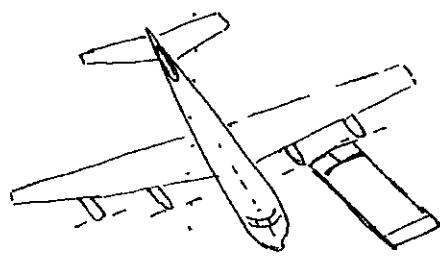

رسم توضيحي بين وضع الطائرة قبل وبعد حدوث الواقعه .

١-٧- المعلومات الطبية والباثولوجية

- تم أخذ عينة بول من سائق سيارة نقل القمامه عقب وصوله إلى مستشفى مصر للطيران مباشرة وتحليلها لبيان وجود مواد مسكرة أو مخدرة وكانت النتيجة سلبية
- تم عمل كشف طبى كلى على السائق من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحى عقب حدوث الواقعه بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٠ ووجد لائقا طبيا للقيام بعمله كسائق معدات.

١-٨- الحريق

- لم ينشب من جراء حدوث الواقعه اية حريق .

١-٩-١ معلومات إضافية


- تقرير كبير مهندسى الصيانة بشركة خدمات البترول الجوية PAS عقب حدوث الواقعه
ACCIDENT REPORT

قام السيد المهندس / كبير مهندسى الصيانة بشركة خدمات البترول الجوية بتقديم تقرير بشان الواقعه (مرفق رقم ١)

بالسيارة موضوع الواقعه ،

قام السيد المهندس/ مدير الصيانة بتقديم تقرير بشان الواقعه (مرفق رقم ٢)

١٠-١ معلومات عن سيارة جمع القمامه

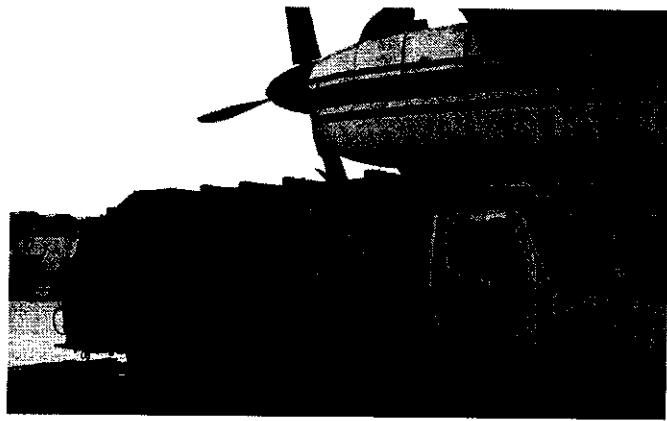

- نوع المعدة :- سيارة جمع قمامه .
- تاريخ الصنع :- ٢٠٠٨ .
- **محرك السيارة**
- نوع المحرك:- مرسيدس بنز MBE
- قدرة المحرك:- ٢٥ حصان .
- السعة التترية:- ٦٤ لتر .
- سعة خزان القمامه:- ١٥ متر مكعب
- نوع تجهيز جمع القمامه :- HEIL FORMULA
- **فكرة عمل المعدة :-**

- جمع القمامه عن طريق تفريغ صناديق القمامه فى الخزان الخلفى (الكبشه) ويتم بعد ذلك ضغط داخل الخزان الرئيسي للسيارة - ويتم ذلك تباعا حتى يمتلىء الخزان ويتم تفريغه خارج المهبط .

١١-١ تقرير ادارة الارشاد بشركة ميناء القاهرة الجوى عن الواقعه

- تم تحrir تقرير بشأن الواقعه من الإرشاد بشركة ميناء القاهرة الجوى تضمن مايلى(مرفق رقم ٣)
- انه فى يوم الجمعة الموافق ٢٠١٤/٢/٧ فى حوالي الساعة ١١٢٠ محلى حدث تصادم بين سيارة القمامه بشركة ميناء القاهرة الجوى وبين الطائرة المسجله SU-CBC من طراز DASH7 التابعة لشركة خدمات البترول الجوية PAS يوم ٢٠١٤/٢/٧
 - قد افاد شاهد عيان للحادث يتبع الشركة السويسريه / [REDACTED] ان سائق سيارة القمامه الخاصة بشركة الميناء رقم ٣٤٨ قد اتاتبة حالة اغماء اثناء القيادة واصطدم بالحواجز الحديدية المتواجدة على طريق الخدمة عند موقع البترول مما ادى الى تهشم عدد ٢ حاجز واستمرت السيارة فى التحرك حتى اصطدمت بالطائرة SU-CBC من طراز DASH7 وقد نتج عن الحادث التلفيات الآتية :-

اولا الطائرة

- كسر في المحرك رقم ٢
- كسر في مروحة المحرك رقم ١

ثانيا السيارة

- كسر في الاصطدام الامامي للسيارة .
- كسر في الزجاج الامامي .
- كسر في سقف السيارة .

بيانات السائق

- الاسم / [REDACTED]
- تصريح جمركي / 263/40/159

٢- التحليل والنتائج

١-٢ - سائق عربة القمامه موضوع الواقعه

- كان يحمل رخصة سارية مناسبة لنوع المعدة التي يقودها .
- كان يحمل تصريح لقيادة المعدة على المهبط صادرة عن شركة ميناء القاهرة الجوى .
- لديه خبره طويله فى قيادة المعدات الأرضية بالشركة .
- لم يشك من اى شيء غير معتاد اثناء قيادة السيارة منذ استلامها يوم الواقعه وحتى حدوث الواقعه حيث ذكر فى أقواله أنه قام بالكشف على السيارة للتأكد من صلاحيتها للعمل وقام بالكشف على زيت المحرك وزيت الهيدروليک ومياه التبريد كما قام باختبار الفرامل فوجدها صالحه للعمل وليس بها أية عيوب فنيه.
- اصيب باغماء وفقد للوعي نقل على اثره الى المستشفى للعلاج عقب حدوث الواقعه .
- باصدار الكشف عليه عقب الواقعه تبين عدم وجود ما يدل على تعاطيه للمواد المسكره او المخدره كما اثبت الكشف الطبي عليه لياقته للعمل
- قاد السيارة موضوع الواقعه بسرعة تجاوزت المسموح به وفقد سيطرته عليها مما جعلها تتحرف عن مسارها وتصطدم بالحواجز الحديدية ثم بمحركى الطائرة .

٢-٢ - عربة القمامه

- قاد السيارة موضوع الواقعه بسرعة تجاوزت المسموح به وفقد سيطرته عليها مما جعلها تتحرف عن مسارها وتصطدم بالحواجز الحديدية ثم بمحركى الطائرة .
- كانت السيارة صالحة للعمل قبل حدوث الواقعه وقدم سائقها تقريرا يفيد بخلوها من العيوب الفنية.
 - السيارة كانت تعمل بصورة طبيعية منذ استلامها صباح يوم الواقعه وحتى حدوثها.
 - لحق بها عدة تلفيات من جراء الواقعه .

٣-٢ - الطائرة

- كانت الطائرة متوقفة على موقعها بصورة طبيعية خلف الحواجز الحديدية Ramp Protecting Fences
- لحق بها عدة تلفيات بمحركيها من جراء الواقعه .

٤-٢ - الواقعه

- قيام سائق عربة نقل القمامه بقيادتها بسرعة متجاوزة للحدود والمسموح بها (AIR SIDE) (التي لا يجب أن تزيد عن ٣٠ كم/ساعة)
- فقد سائق عربة نقل القمامه السيطرة عليها فانحرفت لتصطدم بحاجزى معدنيين .
- استمرت العربه فى حركتها مع زحف الحاجزين المعدنيين على الارض الاسفلتية حتى اصطدمت بمحركى الطائرة
- وجود اثار زحف الحواجز المعدنية على الاسفلت من موقع الحواجز وحتى موقع الطائرة يدل على عدم استخدام الفرامل لايقاف العربه وتفادي الاصطدام .

٣ - سبب الواقعة

- ترى لجنة التحقيق ان سبب الواقعة يرجع الى قيادة السائق لسيارة نقل القمامات بسرعة تتجاوز السرعة المقررة وفقد السيطرة على العربة لينحرف بها مصطدمًا بالحواجز المعدنية Ramp Protecting Fences ثم بمحركى الطائرة وحدوث الواقعة .

٤ - التوصيات

توصى لجنة التحقيق في الواقعة بقيام سلطة الطيران المدني باتخاذ اللازم نحو قيام شركة ميناء

القاهرة الجوي بما يلى:-

١. اعادة اصدار التعليمات الملزمة لجميع سائقى المعدات الارضية بعدم تجاوز السرعات المقررة اثناء السير على المهبط .
٢. عقد الدورات التنشيطية بصفة مستمرة وعلى فترات متقاربة للتأكيد على مفهوم القيادة الوقائية DEFENSIVE DRIVING عند سائقى المعدات الارضية .
٣. التفتيش المفاجئ على حركة المعدات الارضية على المهبط ومتابعة الزام السائقين بالتعليمات .

المرفقات

مُرْفَقْ رَقْمْ (١)

تقرير كبير مهندسى الصيانة
شركة خدمات البترول الجوية

SU-CBC ACCIDENT REPORT

On Friday 7/2/2014 at time 11:15 as I was in shift Leader room, I hear a land impact sound comes from outside PAS hanger, I went quickly outside the hanger where I saw Two segment of the ramp protecting fences are not in place, as I pass through the ramp protecting fences I saw a big garbage car took the two fences in front of it and hit the DASH-7 aircraft SU-CBC between #1 and #2 nacelles, L-H.S. wing the aircraft was twisted and slipped left hand side, left hand side wing was raised up words also, A/c nose.

The DASH-7 SU-CBC was parked at PAS ramp stand #8 with parking brakes ON and wheel shackles installed.

I call fixed wing assistance manager of maintenance by telephone to inform him the situation, where duty shift leader call the Tower from the adjacent DASH-8 A/C SU-CBG parked at stand 9

inform the Tower about the accident and ask for follow me car, fire car and ambulance.

Within few minutes, Two follow me cars, Two fire cars, an ambulance car and police cars was in field.

The ambulance took the garbage car driver, fire cars spray water and foam under the garbage and aircraft. The police men make there own report.

Obvious and suspected damage :-
(on the hitted aircraft) :-

- 1) # 1 propeller blades damage due To direct car impact.
- 2) # 1 engine internal damage due To propeller impact.
- 3) # 1 nacelle suspected structure damage due To impact.
- 4) # 2 nacelle structure damage due To car direct impact.
- 5) L.H.S. Landing gear assembly suspected internal and external damage (shock strut, wheel axles, etc)

- 6) L.H.S. Landing gear attachment to # 2 nacelle structure, suspected damage.
- 7) R.H.S. Landing gear assembly suspected internal and external damage due to impact and A/c slipping with brakes ON
- 8) R.H.S. Landing gear attachment with # 3 nacelle structure, suspected damage due To impact and A/c slipping with brakes ON.
- 9) # 3 nacelle suspected structure damage due To impact and A/c slipping with A/c brakes ON
(Sign of nacelle skin corrugation and internally there is separation between some bulky beams and skin)
- 10) suspected structure damage of the L.H.S. aircraft wing to fuselage attachment.
- 11) suspected, fuel, hydraulic, ... lines wiring Looms damage .

AHMED ABD ELKADER.


SHIFT LEADER . F/W , PAS.

7/2/2014

مرفق رقم (٢)

تقرير مدير الصيانة

شركة ميناء القاهرة الجوى

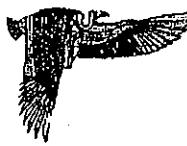

السيد طيار / رئيس الادارة المركزية للحوادث

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى حادث سيارة نقل قيادة رقم 348 التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوى بتاريخ 2014/2/7 والتى تم اصطدامها بطائرة شركة خدمات البترول الجوية PAS المسجلة SU-CBC من طراز DSH7 أثناء توقفها على على موقع طائرات الشركة بمطار القاهرة . نحيط سعادتكم علما بان السيارة كانت صالحة للعمل حتى تاريخه قبل حادث الاصطدام كما هو موضح بجداروں الصيانة والتشغيل للسيارة حيث انها كانت تعمل بمطار 3 وتم الاصطدام أثناء طريقها للعودة لمقر ادارة المعدات الثقيلة . وحيث قمت بمراجعة السيارة قبل قيامى بالعمل بها من حيث مستوى الزيت والمياه والاطارات

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مقدمة لسيادتكم

التوفيق /
سانق /

يعتمد ٢٠١٤/٦/٣٢
م/ حسين احمد محمد
مدير ادارة المعدات الثقيلة

جدول صيانة يومي سيارة قيادة حديث

رقم السيارة ٢٤٨ ٩٣ ب ١٤١١٧ التاريخ

| البند | الحالة | ملاحظات |
|-------------------------------|--------|---------|
| كشف على مستوى الزيت | ـ | |
| كشف على مستوى المياه | ـ | |
| كشف على مستوى زيت الهيدروليكي | ـ | |
| كشف على البطاريه والكابلات | ـ | |
| كشف على حالة التشغيل | ـ | |
| تشغيل التجهيزه وتجربتها | ـ | |

مهندس الصيانة



القائم بالصيانة



مُرْفَقْ رَقْمْ (٣)

تقرير ادارة الارشاد

شركة ميناء القاهرة الجوى

تقرير ادارة الارشاد بشركة ميناء القاهرة الجوى عن الواقعه

- تم تحرير تقرير بشأن الواقعه من الإرشاد بشركة ميناء القاهرة الجوى تضمن مايلس (مرفق رقم ٣)
- انه فى يوم الجمعة الموافق ٢٠١٤/٢/٧ فى حوالي الساعة ١١٢٠ محلى حدث تصادم بين سيارة القمامه بشركة ميناء القاهرة الجوى وبين الطائرة المسجلة SU-CBC من طراز DASH7 التابعة لشركة خدمات البترول الجوية PAS يوم ٢٠١٤/٢/٧
 - قد افاد شاهد عيان للحادث يتبع الشركة السويسريه / [REDACTED] ان سائق سيارة القمامه الخاصة بشركة الميناء رقم ٣٤٨ قد انتابته حالة اخماء اثناء القيادة واصطدم بالحواجز الحديدية المتواجدة على طريق الخدمة عند موقع البترول مما ادى الى تهشم عدد ٢ حاجز واستمرت السيارة فى التحرك حتى اصطدمت بالطائرة SU-CBC من طراز DASH7 وقد نتج عن الحادث التلفيات الآتية :-

أولاً الطائرة

- كسر في المحرك رقم ٢
- كسر في مروحة المحرك رقم ١

ثانياً السيارة

- كسر في الاكصدام الامامي للسيارة
- كسر في الزجاج الامامي
- كسر في سقف السيارة

بيانات السائق

- الاسم / [REDACTED]
- تصريح جمركي / 263/40/159