



وزارة الطيران المدني
الادارة المركزية للحوادث

التقرير الفنى

عن واقعة احتكاك ريش المروحة للطائرة الهايليكوبتر المسجلة CS-HHD
من طراز AS350/B2 المستئمرة بواسطة شركة سمارت للطيران
بابراج الضغط العالى خلال طلعة جوية بعرض غسيل كابلات
الضغط العالى بمنطقة مطار البريجات بالنوبارية

٢٠١٢/٥/٢٧ يوم

=====



وزارة الطيران المدني
الإدارة المركزية للحوادث

التقرير الفني عن

واقعة احتكاك ريش المروحة الرئيسية بعازل الضغط العالي
أثناء عملية غسيل عازل الضغط العالي للطائرة الهليكوپتر
المسجلة CS-HHD من طراز AS350/B2 والممؤجرة من
شركة هيليوپورتغال البرتغالية لشركة سمارت للطيران بمنطقة
البريجات بالنوبالية

٢٠١٢/٥/٢٧ يوم

FACTUAL INFORMATION - المعلومات الواقعية

١-١- تاريخ الرحلة HISTORY OF THE FLIGHT

- في حوالي الساعة ١٦٠٠ محلي يوم ٢٠١٢/٥/٢٧ أقفلت من مطار البريجات الطائرة الهليكوپتر المسجلة CS-HHD من طراز AS350/B2 المملوكة لشركة هيليوپورتغال البرتغالية والمؤجرة لشركة سمارت للطيران في طلعتها الرابعة بقيادة [REDACTED] - الاسباب الجنسيه - متوجهة لغسيل عازل الضغط العالي بمنطقة النوبالية .
- في الساعة ١٧٥٠ محلي نفس اليوم هبطت الطائرة بمطار البريجات بعد نهاية الطلعة الرابعة .
- بعد الهبوط لاحظ قائد الطائرة وجود احتكاك في نهاية أطراف الثلاث ريش بالمروحة الرئيسية .
- في الساعة ١٤٠٠ محلي يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٥/٣١ تم ابلاغ المحقق المنوب بالادارة المركزية للحوادث بحدوث الواقعة .

١-٢- الإصابات بالأفراد INJURIES TO PERSONS

• لا يوجد .

١-٣- التلفيات في الطائرة *DAMAGE TO AIRCRAFT*

- لحق بالطائرة تلف بسيط بالثلاث ريش للمروجه الرئيسية .

١-٤- التلفيات الأخرى *OTHER DAMAGES*

- لم ينجم عن حدوث الواقعة أي تلفيات أخرى .

١-٥- معلومات عن الأفراد *INFORMATION PERSONS*

١-٥-١ معلومات عن قائد الطائرة :

- الطيار / [REDACTED]
- يبلغ من العمر ٤٢ عاماً.
- الجنسية / إسباني
- طيار هيليكوبتر بشركة هيلو بورتغال البرتغالية المؤجرة للطائرة لشركة سمارت للطيران .
- يحمل اجازة طيار تجاري رقم E00044452 صادرة عن سلطة الطيران المدني الإسباني بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٥ سارية المفعول حتى ٢٠١٦/٢/٢٦
- لديه من الخبرة ٢٤٠٠ ساعة كاجمالي على طرازات الهيليكوبتر المختلفة .
- لديه من الخبرة ١٢٠٠ ساعة على طراز الطائرة موضوع الواقعة .
- لائق طيباً حتى تاريخ ٢٠١٢/٧/٣٠
- تم تدريب الطيار على طبيعة العمل (غسيل عوازل الضغط العالي) ثلاثة طلعات مع طيار مدرب " مرفق رقم ١ "

ملخص أقوال قائد الطائرة أمام لجنة التحقيق

- استلم الطائرة موضوع الواقعة وكانت في حالة جيدة وعادية .
- كان الغرض من الطلعات هو غسيل عوازل الكهرباء بمنطقة النويارية .
- قام بإجراء أربع طلعات من قاعدة البريجات الجوية .
- في نهاية الطلعات الرابعة لم يشعر بأى شيء غير عادي .

- بعد الهبوط لاحظ وجود احتكاك في نهاية اطراف الثلاث ريش الخاصة بالمرروحة الرئيسية .
- اقر في اقواله بان احتكاك نهاية اطراف الثلاث ريش الخاصة بالمرروحة الرئيسية بابراج الضغط العالى للكهرباء هو الذى ادى الى التلف الذى لحق بريش المرروحة الرئيسية .

AIRCRAFT INFORMATION

- الطائرة المسجله CS-HHD من طراز AS 350/B2 ذات تسجيل برتغالى ورقمها المسلسل ١٨٧١ ومتلكها شركة هيليو برتغال HELIPORTUGAL (البرتغالية) والمؤجرة لشركة سمارت للطيران .
 - تحمل شهادة تأمين صالحة من تاريخ ٢٠١١/٧/٥ حتى ٢٠١٢/٧/٤
 - تحمل شهادة صلاحية رقم ٥٥١١/١٥ من ٢٠١٠/٢/٥ وحتى ٢٠١١/٢/٥ ومتجدد من تاريخ ٢٠١٢/١/١٩ وحتى ٢٠١٣/٢/٥
 - تحمل تصريح طيران للإقلاع والهبوط بالأراضى المصرية صادر عن سلطة الطيران المدنى المصرى بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٥ سارى حتى ٢٠١٢/٧/٤ لانتهاء التأمين .
 - مركب عليها محرك واحد من طراز ARRIEL IDI ورقمها المسلسل 19031 S/N واجمالى ساعات دورانه ١٩٠٣٠ ساعة و٢٩ دقيقة مركب عليها مرروحة من طراز EUROCOPTER موديل - 350A .
- 310000-06

METEOROLOGICAL INFORMATION

- كان الجو عادى والرؤية حسنة CAVOK ولم يكن هناك اى ظواهر جوية غير طبيعية
 - وقد كانت الرصدة الجوية وفقاً لبيان حالة الطقس على مطار البريجات الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية وقت حدوث الواقعة الساعة ١٧٠٠ محنى كال التالي :-
- اتجاه وسرعة الرياح ٥٠/٥
 - مدى الرؤية الافقية : ١٠ كم
 - الظواهر الجوية : لا يوجد
 - السحب : SCT 510 CB
 - مدى الرؤية CLEAR
 - الامطار والضباب : لا يوجد

١-٨- المساعدات الملاحية *NAVIGATION AIDS*

- ليس لها علاقة بالواقعة.

١-٩- الاتصالات *COMMUNICATIONS*

- ليس لها علاقة بالواقعة.

١-١٠- الحريق *FIRE*

- لم ينجم عن الواقعة حدوث حريق.

١-١٢- معلومات الحطام والارتطام *WRECKAGE &IMPACT INFORMATION*

- لا يوجد.

١-١٣- معلومات طبية وبيأثولوجية *MEDICAL &PATHOLOGICAL INFORMATION*

- لا يوجد.

١-١٤- عوامل النجاة *SURVIVAL ASPECTS*

- لم تحدث أى اصابات فى الأفراد من جراء الواقعة.

١-١٣ - الاختبارات والأبحاث TESTS AND RESEARCH

• لا يوجد .

١-٤ - معلومات الإدارة والتنظيم ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT INFORMATION

• لا يوجد .

١-٥ - معلومات إضافية ADDITIONAL INFORMATION

١-٥-١ - البرنامج التدريسي للطيار

- يتم تدريب الطيار على القيام بثلاث طلائع تدريبية كل طلعة لمدة خمسون دقيقة
- وكل طلعة تدريبية برنامج كما يلى :

Flight N°	Hours	Flights
1	00:50	<p><u>As an Observer</u></p> <p>Mission planning Replenishments Location Line exact Location</p> <p>Types of poles Types of insulators Approximation to Poles Washing techniques 'Briefing' with staff involved in the mission EMERGENCIES</p>
2	00.50	<p>Mission planning Replenishments Location Takeoff weight calculation Line Location Types of poles Types of insulators Identify poss obstacles all along the line Approximation to Poles Washing techniques Progression techniques Pole by Pole 'Briefing' with staff involved in the mission Phraseology to employ (with the operator and ground staff) EMERGENCIES</p>
3	00.50	The same as the previous mission under supervision

١-٢- تعليمات الإبلاغ عن حوادث وقائمة الطائرات

• قانون الطيران المدني :

نصت المادة ٩٩ من قانون الطيران المدني رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٠ على ما يلى:

مادة ٩٩ : الاخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة .

- على كل عضو في طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرته ان يخطر به اقرب سلطة مختصة اذا سمحت حالته بذلك .
- وعلى كل قائد طائرة عند مشاهدته لحادث طائرة أخرى من الجو ان يخطر وحدة المراقبة الجوية للحادث .
- وعلى المشرف اخطار ادارة حوادث الطائرات وسلطة الطيران المدني بما يقع لطائرته من حادث فور علمه بها .
- وعلى مديرى المطارات وقائدى ومشفى الطائرات اخطار ادارة حوادث الطائرات وسلطة الطيران المدني بوقوع الطائرات فور علمهم بها .

• نظام الاخطار عن الحوادث والقائمة الصادر عن الادارة المركزية للحوادث

السادة المسؤولين عن الاخطار بنسبة لحوادث وقائمة الطائرات داخل وخارج اقليم الجمهورية هم :-

١. مستثمرو الطائرات

٢. أصحاب الطائرات او من يمثلونهم .

٣. اعضاء طاقم القيادة اذا سمحت حالتهم بذلك .

٤. قادة الطائرات عند مشاهدتهم لحدث من الجو اثناء طيرانهم .

٥. مديرى المطارات او من ينوب عنهم .

٦. السلطات المحلية .

أسلوب الإبلاغ عن الحادث / الواقعية

١. يتم الإبلاغ عن الحادث / الواقعية بعد اقصى ١٢ ساعة من لحظة وقوع اي حادث / واقعة لطائرة تابعة لكم داخل او خارج اقليم تامين سلامة طيران الجمهورية طبقاً للنموذج المعذ لذلك (نموذج رقم ١) .
٢. يتم الإبلاغ على مدى ٢٤ ساعة يومياً وعلى مدار الأسبوع بما فيها أيام الإجازات الأسبوعية والصلوات الرسمية وذلك لسرعة انتقال المحققين الى موقع الحادث او الواقعية لمعاينتها قبل طمس معالمها .

ANALYSIS & CONCLUSIONS ٢ - التحليل والنتائج

١-٢ - الطائرة

- كانت الطائرة صالحة للطيران وتم صيانتها طبقاً للقواعد المعمول بها .
- اتت الطائرة ثلاثة طلعتات قبل الواقعه ولم يشك طاقمها من ادائها .
- في الطلعة الرابعة لحق بالطائرة تلف بطرف الثلاث ريش للمرروحة الرئيسية من جراء الواقعه .

٢-٣ - قائد الطائرة

- كان قائداً للطائرة يحمل اجازة طيران سارية المفعول ومؤهلاً لقيادة الطائرة طبقاً للقواعد السارية .
- كانت له خبرة نحو ١٢٠٠ ساعة على طراز AS350/B2 موضوع الواقعه .
- تم تدريبه على القيام بالعمل بالشركة عن طريق طيار مدرس لمدة ثلاثة طلعتات تدريبية كل طلعة خمسون دقيقة حسب البرنامج المتبوع بالشركة .
- سبق له القيام بثلاث طلعتات قبل الطلعة الاخيرة بصورة طبيعية .
- لم يشعر بأى شيء غير عادى أثناء الطيران طبقاً لاقواله - بعد الهبوط لاحظ احتكاك فى الثلاث ريش الخاصة بالمرروحة الرئيسية .

٣-٤ - الواقعه

- كانت الطلعة الرابعة عاديه ولم يشعر قائداً للطائرة بأى شيء غير عادى .
- بعد الهبوط وإثناء الكشف على الطائرة لاحظ قائد الطائرة وجود احتكاك فى طرف ثلاثة ريش الخاصة بالمرروحة الرئيسية .

٤-٤ - الإبلاغ عن الواقعه

- تم ابلاغ الادارة المركزية للحوادث بالواقعه عن طريق السيد / مهندس مدير الصيانه بشركة سمارت وذلك بعد حدوث الواقعه بثلاثة ايام بالمخالفة لتشريعات الطيران المدنى المصرى .

INCIDENT PROBABLE CAUSE ٣ - سبب الواقعة المرجح

ترى الادارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات ان سبب الواقعة يرجع الى سوء تقدير الطيار قائد الطائرة لوضع الطائرة عند اقترابها من ابراج الضغط العالى مما ترتب عليه احتكاك طرف ثلث ريش الخاص بالمرюحة الرئيسية بابراج الضغط العالى أثناء خسيل عوازل الضغط العالى .

SAFETY RECOMMENDATIONS ٤ - التوصيات

توصى الادارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بضرورة قيام سلطة الطيران المدني المصرى باتخاذ اللازم نحو ما يلى :-

- ٤-١- قيام شركة سمارت للطيران بدراسة امكانية زيادة الجرعة التدريبية الازمة للطيارين والتحقق من مستواهم بعد انتهاء التدريب .
 - ٤-٢- دراسة جعل فترات راحة بين كل طلعة وطلعة وذلك لعدم فقد التركيز وتقادى الإجهاد .
 - ٤-٣- التنبيه على السادة طيارى الميكروبىز بزيادة التركيز ويتخلى الحبطة والحضر خصوصا خلال الاقراب من ابراج الضغط العالى أثناء خسيل عوازل الضغط العالى .
 - ٤-٤- عدم قيام عمليات شركة سمارت بالابلاغ عن الواقعة فى حينها .
-