



وزارة الطيران المدني
الادارة المركزية للحوادث

التقرير الفني

عن واقعه هبوط الطائرة الهميكيوبتر المسجلة SU-CBQ من طراز
PAS التابعة لشركة خدمات البترول الجوية EC135P2I
في منطقه رملية بعد الإقلاع من مهبط ابورديس

يوم ٢٠١٢/٨/١٦

الفهرس

الصفحة	الموضوعات	م
١	المعلومات الوقائعة	١
١	تاريخ الرحلة	١-١
٢	الاصابات في الأفراد	٢-١
٢	التلفيات في الطائرة	٣-١
٢	التلفيات الأخرى	٤-١
٢	معلومات عن الاشخاص	٥-١
٤	معلومات عن الطائرة	٦-١
٥	معلومات عن الاحوال الجوية	٧-١
٥	المساعدات الملاحية	٨-١
٥	الاتصالات	٩-١
٥	معلومات عن المطار	١٠-١
٦	مسجلات الرحلة	١١-١
٦	المعايير الفنية	١٢-١
٦	المعلومات الطبية والبيئولوجية	١٣-١
٦	العرق	١٤-١
٧	عوامل النجاة	١٥-١
٧	الاختبارات والأبحاث	١٦-١
٧	معلومات تنظيمية وإدارية	١٧-١
٧	معلومات إضافية	١٨-١
١١	التحليل والنتائج	٢
١٢	سبب الواقعة	٣
١٢	النوصيات	٤



وزارة الطيران المدني
الادارة المركزية للحوادث

التقرير الفني

عن واقعه هبوط الطائرة الهلاليكيوبيتر المسجلة SU-CBQ من طراز

PAS التابعة لشركه خدمات البترول الجوية EC135P2I

في منطقه رملية بعد الإقلاع من مهبط ابورديس

يوم ٢٠١٢/٨/١٦

١- المعلومات الوقائعية FACTUAL INFORMATION

١-١- تاريخ الرحلة HISTORY OF THE FLIGHT

- في الساعة ١٤٣٥ محلي يوم ٢٠١٢/٨/١٦ أقفت من مهبط ابورديس الطائرة الهلاليكيوبيتر المسجلة SU-CBQ من طراز EC135P2I التابعة لشركه خدمات البترول الجوية PAS للقيام برحمة بغير خدمة نقل بضائع إلى حفار البترول بلبيورديس بقيادة طيار/ [REDACTED] وطيار مساعد / [REDACTED] بشارة .
- أثناء الإقلاع وعلى ارتفاع حوالي ٣٥ قم وعند سرعة تقريراً ٣٠ عقدة وكانت الطائرة حينئذ بقيادة الطيار المساعد (PF) لاحظ طاقمها إن (FLI) FIRST LIMIT INDICATOR للمحرك رقم (٢) يتذبذب FLUCTUATING بين القراءتين 8FLI AND 11FLI مع صدور GONG SOUND وظهور انذار ضوئي بارتفاع قراءة RPM مع وجود العزم Torque في المنطقة الصفراء AMBER وللمحرك رقم (١) FLI تقترب من الصفر .
- قام قائد الطائرة بأخذ الـ CONTROL من الطيار المساعد .
- قام قائد الطائرة بالهبوط على أرض رملية تبعد مسافة حوالي ١٥٠ متر من مهبط ابورديس .
- لم تحدث إيه إصابات بالإفراد أو تلفيات بالطائرة .

١-٢ الإصابات في الأفراد INJURIES TO PERSONS

- لم تحدث أية إصابات بالأفراد .

١-٣ التلفيات بالطائرة DAMAGE TO AIRCRAFT

- لم تحدث أية تلفيات بالطائرة من جراء الواقعة .

١-٤ تلفيات أخرى OTHER DAMAGE

- لم تحدث أية تلفيات أخرى من جراء الواقعة .

١-٥ معلومات عن الأفراد PERSONNEL INFORMATION

١-٥-١ معلومات عن قائد الرحلة

- الطيار : [REDACTED] - مصرى الجنسية - يبلغ من العمر ٣٩ عاما
- يحمل إجازة طيار خط جوى ATPL رقم ١٦٠١ صادرة عن سلطة الطيران المدني المصرى وسارية المفعول حتى ٢٠١٣/٣/٦ على طراز B112-412 و طراز EC-135 .
- آخر كشف طبى أجرى عليه كان بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٥ ووجد لائقا .
- جرى له آخر اختبار كفاءة PROFICIENCY CHECK بتاريخ ٢٠١٢/٣/٧ وكانت نتيجته مرضية SATISFACTORY .
- يحمل أهلية طيران آلى فى الفترة من ٢٠١٢/٣/٧ و حتى ٢٠١٣/٣/٦ كما يحمل أهلية مدرب سارية المفعول حتى ٢٠١٢/٨/٦ على طراز BELL212/412 .
- مجاز على طرازات EC-135, BELL212,412, BELL206,CESSNA172
- وفيما يلى بيان بخبرته و ساعات طيرانه :

عدد الساعات		البيان
ساعة	دقيقة	
٦٠٠٧	٤٩	- اجمالي عدد ساعات طيرانه الكلية
١٦٣٦	٣٠	- اجمالي عدد ساعات طيرانه على طراز EC135

جاء في أقواله التالي :

- بعد استلام الطائرة قلم بقراءة الكتاب الفني للطائرة والـ DDL ولم يجد به اي ITEM مفتوح واجراء حسابات الـ C.G والـ FUEL وبعد إدارة المحركات قلم يلجراء SYSTEM CHECK وتطبيق قائمـة . BEFORE T.O CHECKS
- قام بالوقوف في وسط الترمو وقراءة الـ TORQUE وكان للمحركين ٦٠.
- بعد الإقلاع وعلى ارتفاع من ٢٠-١٥ قم تقريباً لاحظ ان عداد FIRST LIMIT INDICATOR للmotor (١) في حالة انخفاض وللMotor (٢) في حالة ارتفاع TORQUE وسمع صوت GONG ثم حدوث ISOLATION في العداد للmotor (٢) وكذلك RPM,N2
- اخذ الـ CONTRL من الطيار المساعد وقام بالهبوط وإغلاق المحركات واتصلوا بالصيانة والبرج.
- المحرك على الطائرة جيد وكل مدة خدمته حوالي ٦٠٠ ساعة ولم يلاحظ أي شئ غير عادي به .
- يعتقد ان سبب الواقعـة GOVERNOR FAILURE هو المسؤول عن تنظيم حرـكة الـ FUEL
- الداخـل الى الماكـينة وان سبـب العـطل هو الـ FADEC
- اختار ان يهبط بهذا المكان لانه كان على ارتفاع ٢٠ قم والـ AIRAPEED حوالي ٢٠ عـدة ولم يكن قد حصل بعد على الـ TOP OF DESCEND POINT (TDP) ولهذا قام بعمل ABORTED T.O وانه اذا حـول ان يكسـب سـرعة فـاته سوف يـحمل عـلى المحـرك العـلـيـم .

٢-٥-١ - معلومات عن الطيار المساعد

- الطـيـار / [REDACTED] - مصرى الجنسـية - يبلغ من العـمر ٢٨ عـاماً .
- يـحمل اـجازـة خطـ جـوـي ATPL رقم ٤٢٧٤ صـدرـة عن سـلـطة الطـيـران المـنـدى المـصـرى مـجـدـدة وـسـارـية المـفعـولـ حتى ٤/٣/٢٠١٣ على طـرـاز EC135 B412 .
- اـخرـ كـشـفـ طـبـيـ اـجرـىـ عـلـيـهـ كانـ بـتـارـيخـ ٢٠١٢/٣/٥ وـوـجـدـ لـأـنـقاـ .
- اـجرـىـ لـهـ اـخـتـيـارـ كـفـاءـةـ PROFIENCY CHECK بـتـارـيخـ ٢٠١٢/٣/١٥ وـكـانـ نـتـيـجـةـ مـرـضـيـةـ SATISFACTORY
- يـحملـ اـهـلـيـةـ طـيـرانـ الـىـ فـيـ الـفـتـرـةـ مـنـ ٢٠١٢/٣/١٥ وـحتـىـ ٢٠١٢/٣/١٤ .
- مـجاـزـ عـلـىـ طـرـازـاتـ B-58'COM114B'CESSNA172'BELL412'EC135
- وـفـيـماـ يـلـىـ بـيـانـ بـخـبـرـتـهـ وـسـاعـاتـ طـيـرانـهـ : -

٣٨٩١ ساعة و ٥٠ دقيقة	اجمالي عدد ساعات طيرانه الكلية
١٩٠٩ ساعة و ٣٠ دقيقة	اجمالي عدد ساعات طيرانه على طراز الطائرة موضوع الواقعه

جاء في اقواله التالي :

- قام بإجراء START CHECK على الطائرة وكان هو المسئول عن مرحلة الإقلاع
- قام بإجراء HOVERING ودخل على نصف الترمام وكانت قراءة الـ TORQUE او POWER الخاصة بالمحركين %٦٠ .
- أثناء القيام بإجراءات الإقلاع لاحظا هو وقائد الطائرة ان الـ TORQUE الخاص بالمحرك رقم (٢) على وسمعا صوت OVER TORQUE ثم أخذ منه الكابتن الـ CONTROL ثم قام بالنفاذ الإقلاع والهبوط على مسافة حوالي ١٥٠ متر من المهبط .
- كان على مسافة قصيرة من المهبط ولم يصل بعد الى (TOP OF DESCEND POINT (TDP) وذلك لسرعتهم المنخفضة وارتفاعهم المنخفض ولها هبطا على مسافة من المهبط .

٦- معلومات عن الطائرة INFORMATION AIRCRAFT

- الطائرة المسجلة SU-GBQ رقمها المسلسل 0607
- من طراز EC135 من صناعة شركة PRATT&WHITNEY
- تمتلكها وتستثمرها شركة خدمات البترول الجوية PAS
- تحمل شهادة تسجيل بالسجلات المصرية رقم ١٢٥٣ صادرة بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٣
- تحمل شهادة صلاحية رقمها ١٠٩٢ مجندة وسارية المفعول في الفترة من ٢٠١٢/١/٢٣ وحتى ٢٠١٣/١/٢٢
- كما تحمل تصريح للطيران رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٢ صادر بتاريخ ٢٠١٢/١/٢٣ وساري حتى ٢٠١٤/٩/٣٠ وجميعها صادرة عن سلطة الطيران المدني المصري .
- يبلغ عدد ساعات طيران الطائرة الكلية ٤٣٧٧ ساعة و ٤٢ دقيقة حتى ٢٠١٢/٨/١٥
- مركب بالطائرة محركين من طراز PW206B2 من صنع شركة PRATT&WHITNEY بكندا
- المحرك رقم ١٠ :

 - رقه المسلسل PCE-BJ1020 و صنع بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٥
 - يبلغ عدد ساعات طيرانه ١٢٣٠ ساعة و ٢٧ دقيقة
 - عدد الرحلات CYCLES / الدورات FLIGHTS ٣٩٠٧/١٢٣١ وذلك حتى ٢٠١٢/٨/١٥

• المحرك رقم ٢٠:

- رقمه المسنسل PCE-BJ1092 و صنع بتاريخ ٢٠١١/٩/٣٠
- يبلغ عدد ساعات طيرانه ٥٥٦ ساعة و ٢٥ دقيقة
- عدد الرحلات CYCLES / الدورات ٣١٣٨/٤٩٠ و ذلك حتى ٢٠١٢/٨/١٥
- تم اجراء كشف على المحركين كان بتاريخ ٢٠١٢/٤/٦ حيث تضمن الكشف على الـ Starter - Generator – Firewalls –Engine cowling and transmission fairings- Mounts-Supply lines and electrical connections
- وكان اخر كشف اجرى على الطائرة بتاريخ ٢٠١٢/٨/٣ و تضمن كشف ظاهري بعد رفع cowling from both sides

١-٧- معلومات عن الاحوال الجوية METEOROLGICAL INFORMATION

- =====
- كانت سرعة الريح واتجاهها ١٨/٣٣٠ درجة والضغط الجوى CAVOK QNH 1015 وحالة الجو

١-٨- المساعدات الملاحية AIDS TO NAVIGATION

- =====
- ليس لها علاقة بحدث الواقعه

١-٩- الاتصالات

- =====
- لم يتم تفريغ الاتصالات مع برج مراقبة

١-١٠- معلومات عن المطار AERODROME INFORMATION

- =====
- المهبط المخصص لطائرات خدمات البترول الجوية بالبوريس
 - احداثياته 03310E , 2854N
 - مساحته 20 X 20M
 - نوع الرصف CONCRETE

١١-١ - مسجلات الرحلة FLIGHT RECORDER

١١-١-١ - مسجل معلومات الطيران FDR

لا يوجد

١١-١-٢ - مسجل محادثات غرفة قيادة الطائرة CVR

تم تفريغ مسجل معلومات الطيران بمعامل الإداره المركزية للحوادث وقد تلاحظ من قراءته مايلي:

• كانت اجراءات الرحلة عالية حيث كان الطيار المساعد يقوم بقراءة قوائم المراجعة CHECKLIST

الخاصة بالـ BEFORE START .

• تمت ادارة المحرك رقم (١) ثم ادارة المحرك رقم (٢) .

• تم التصريح من قبل البرج بالدوران يسارا TURNING LEFT بعد طلب ذلك من قائد الطائرة .
حدث صوت انذار .

• اعلن قائد الطائرة بوجود ENGINE FAILURE ثم اعلنه I HAVE CONTROL

• افاد الطيار المساعد ان القراءات الخاصة بالمحرك سليمة بعد اعلن قائد الطائرة بوجود ENGINE FAILURE الا ان الطيار رد عليه (سليمة ازاي ! مفيش POWER ويختنا في الاحمر) .

• ثم ابلاغ الصيانة انهم هبطوا امام الهنجر.

١٢-١ - المعاينة الفنية WRECKAGE AND IMPACT INFORMATION

• كانت الطائرة متوقفة على مسافة حوالي ١٥٠ متر من ارض المهبط الخاصة بالطائرات الهليوكيوبتر نشرة خدمات البترول الجوية PAS بابو ريس .

• طبيعة الارض التي هبطت بها كانت رملية .

• لم يكن بالطائرة اي تفريقات ظاهرية بهيكلاها او بالزحافات SKIDES .

١٣-١ - معلومات طبية وبايثولوجية MEDICAL AND PATHOLOGICAL

• لا يوجد.

١٤-١ - الحريق FIRE

• لا يوجد

SURVIVAL ASPECTS ١٥-١

- هبط الطيار والمساعد بالطائرة وخرجوا منها بطريقة عابية وبدون مساعدة ولم تحدث أيه اصابات من جراء الواقعة .

TESTS AND RESEARCH ١٦-١

- لا يوجد

ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT ١٧-١

- لا يوجد

ADDITIONAL INFORMATION ١٨-١

١٨-١ تم ارسال المحرك رقم ٢ موضوع الواقعة الى شركة **Pratt & Whitney** الصانع لاجراء فحوصات عليه وقد تم اجراء التالى :-


- فحص خارجي للمحرك **Externally inspected**

- **Compressor F.O.D check and oil filter**


حيث تبين خلو فلتر الزيت وكذلك **chip detector** من اي شوائب **clean**

- ثم تم اجراء **Disassembly Survey** كالتالى :-


حيث تلاحظ وجود **loose stud** في **Exhaust Nozzle** وقد تم استبداله .

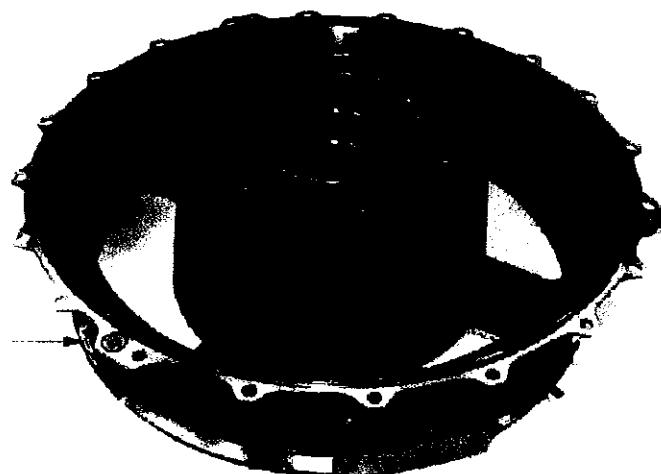

وينتطلب كشف corrosion on rollers حيث تبين وجود No.1 Roller bearing .٤
تفصيلي.

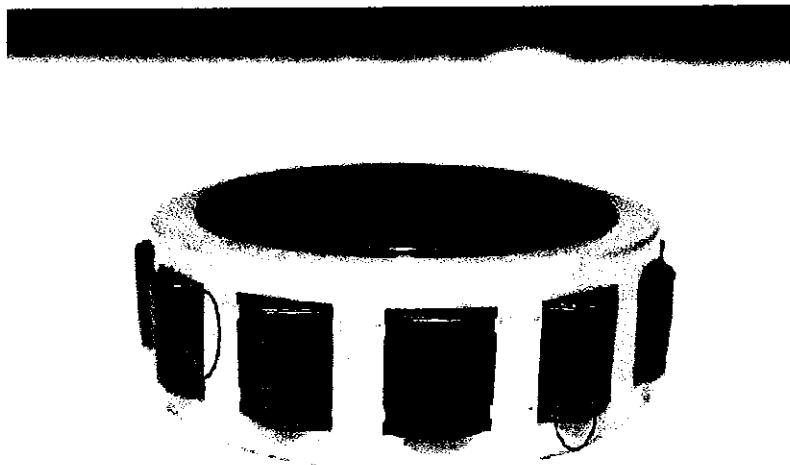


وينتطلب كشف surface for no. 6 roller bearing .٥
Wear on contact في تبين وجود First Stage Reduction Bevel Gearshift .٦

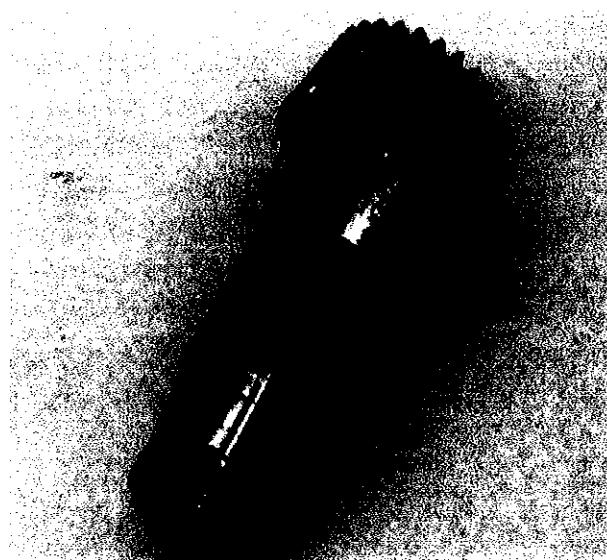

A

surface depressions noted on roller وتبين وجود No.9 Roller Bearing .
elements and on raceway of outer ring , corrosion found on raceway
of outer ring

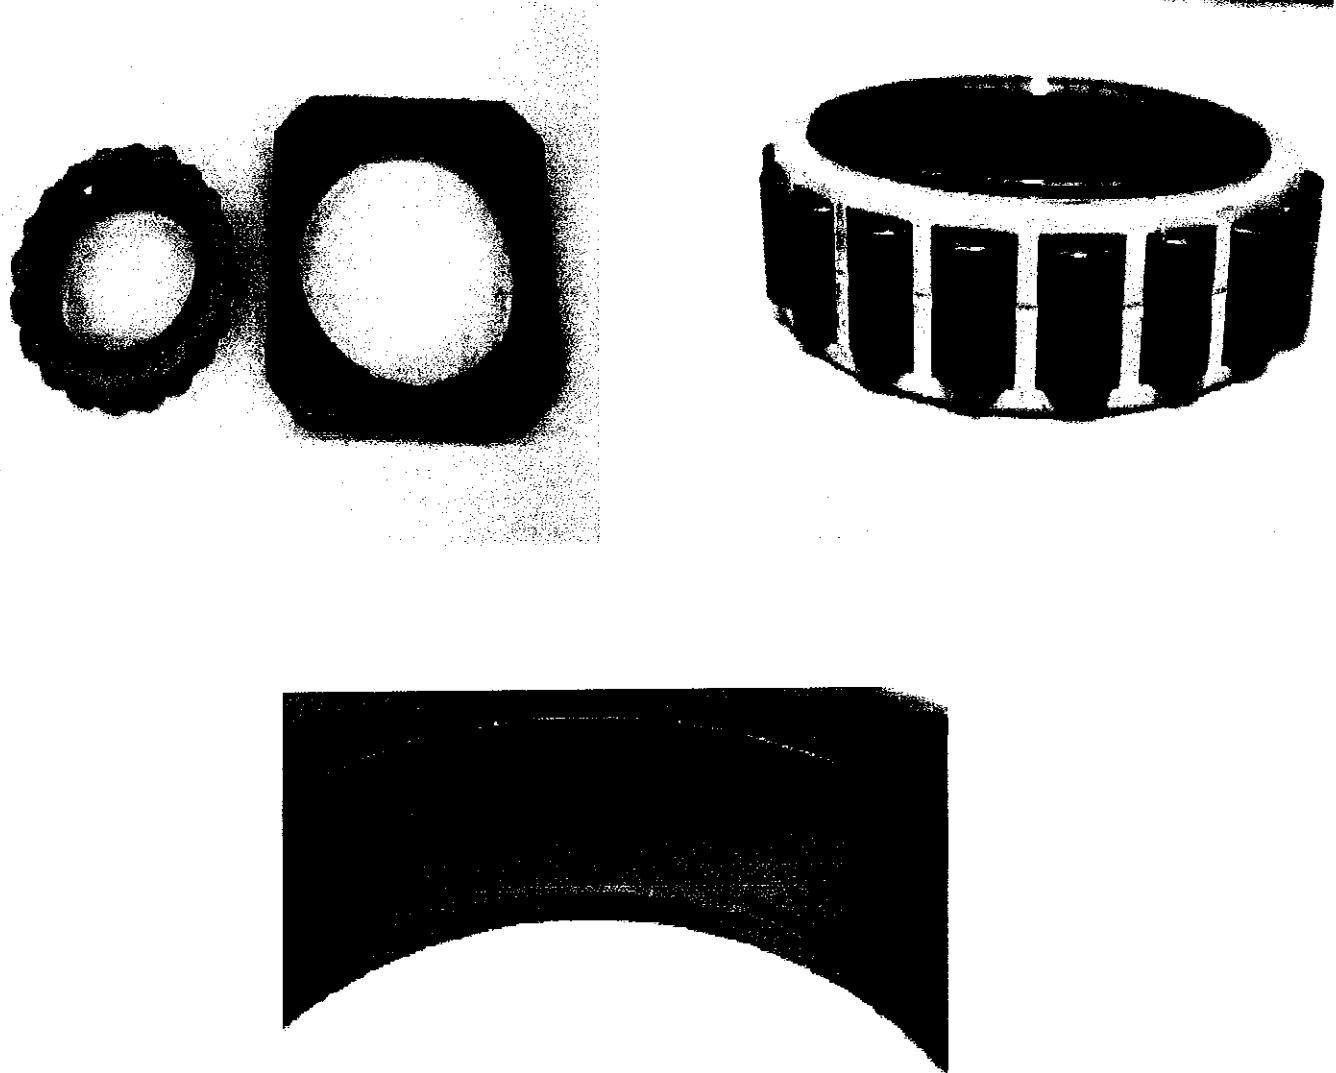

وقد خلص تقرير الصانع الى انه خلال عملية فك المحرك واجراء فحوصات عليه لم يتبين وجود اعطب
ناتجة عن حدوث over speed damages (١) للمحرك-مرفق رقم

ورد في الـ **Flight manual** الخاص بطراز الطائرة في الفصل الثالث والخاص بالـ **Emergency and Engine overspeed – Governing Failure** في الفقرة بعنوان **malfunction procedures** التالي:

3.4.9 Engine Overspeed – Governing Failure Condition / Indications

- ROTOR RPM warning may come on
- N_{RO} and TOT increase and oscillate if engine overspeed protection system is active

Affected engine

- Torque N1 and TOT increase and may oscillate

Normal engine

Procedure

1- Collective lever	-Raise to maintain N_2 and N_R within limits
2-Affected engine	-Identify
3-TWIST GRIP (affected engine)	-Reduce torque unit the normal engine takes the load (TWIST GRIP and ENG MANUAL cautions come on)
4-Collective lever	-Readjust as required to stay within limits
5-ENG MODE SEL sw (affected engine)	-MAN
6-TWIST GRIP (affected engine)	-Adjust torque manually to 20-30% according to weight and ambient conditions.
7- Collective lever	-Readjust as necessary without changing TWIST GRIP position

8-LAND AS SOON AS PRACTICABLE

After landing

9-TWIST GRIP (affected engine)	-Reduce before lowering the collective pitch lever to full down position (to keep N_2/ N_{RO} within limits
--	---

ANALYSIS & CONCLUSIONS

٢- طاقم القيادة

- كانوا مؤهلين على الطراز ويحملان اجازتين ساربيتين المعمول .
- كان الطيار المساعد هو PF ويجلس في المقعد الايمن .
- كان تشخيص العطل من قبل الطاقم انه ارتفاع فى قيمة الغرم للمحرك رقم ٢ وليس ارتفاع عدد لفات المحرك Nr
- لم يربط طاقم الطائرة صوت الـ GONG SOUND بزيادة سرعة المحرك OVERSPEED اعتقاداً منها انه زيادة فى قيمة الغرم OVER TORQUE .
- نتيجة لحالة الارتباك التي المت بالطاقم كان تشخيص العطل مخالف للواقع وعنده لم يتم تطبيق قائمة المراجعة الخاصة بالعطل الفطى الواردة في دليل طيران الطائرة FLIGHT MANUAL عقب حدوث الواقعه بند رقم ٢-١٨-١ من هذا التقرير .
- ونتيجة لذلك لم يستطيعوا الاستمرار في الارتفاع والوصول الى الـ TOP OF DESCENT POINT (TDP) .
- لم يتبيّن من البيانات المفرغة من جهاز تسجيل محادثات غرفة القيادة CVR حدوث تقيّن بين الطاقم قبل الواقعه او تفاصيل عن عطل المحرك او اي معلومات عن تطبيق اي قوائم للمراجعة بعد حدوث العطل وعليه قرر قائد الطائرة الهبوط بناء على تشخيص خاطئ للعطل .

٣- الطائرة

- كانت الطائرة صالحة للطيران وتم صيانتها طبقاً للقواعد المعمول بها.
- لم يتحقق بالطائرة أي تلفيات من جراء الواقعه .
- المحرك رقم ٢ موضع الواقعه كان له ساعات طيران ٥٦٦ ساعة ولم تقم شركة خدمات البرتوفل بإجراء اي عمارات على المحرك OVERHOUUL وإنما فقط اجراءات الصيانة الدورية عليه والتي تمت طبقاً لتعليمات الصانع.
- لم يوجد صانع المحرك شركة Pratt & Whitney اي دليل من خلال فحص المحرك عن وجود OVER SPEED .
- كان العطل الظاهر بالمحرك مؤقت ولم يتم التعامل معه بالشكل الصحيح من حيث تطبيق قائمة المراجعة المنصوص عليها عند ظهوره.

INCIDENT PROBABLE CAUSE

ترى الادارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات ان سبب الواقعه يرجع الى ظهور عطل مؤقت بالمحرك رقم (٢) وهو ارتفاع قيمة Nr (OVER SPEED) خلال مرحلة الانقلاء لم يتم التعامل معه من قبل طاقم قيادة الطائرة بالطريقة التي اوصى بها صانع الطائرة لعدم التشخيص الدقيق للعطل وبالتالي لم يتم تطبيق قائمة المراجعة والهبوط بالطائرة اضطراريا في منطقة رملية.

SAFETY RECOMMENDATIONS

توصى الادارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بقيام سلطة الطيران المدني المصري باتخاذ اللازم نحو قيام شركة خدمات البترول الجوية بتدريب السادة الطيارين على تشخيص الاعطال بشكل صحيح وعلى كيفية التعامل معها و تطبيق قوائم المراجعة CHECKLISTS المناسبة لكل حالة .

المرفقات

مرفق رقم (١)

تقرير شركة WHITNEY & PRATT صانع الطائرة

Dr.-Ernst-Zimmermann -Straße 4
14974 Ludwigsfelde
Germany

Tel: (49) 33 78 8 24 - 01
Fax: (49) 33 78 8 24 - 8 04

Pratt&Whitney Canada
Customer Service Centre Europe GmbH

A Joint Venture of P&WC and MTU/Germany
Pratt & Whitney Canada Worldwide Support

Disassembly Survey Report

PW200

MODEL / TYPE: PW206B2
ENGINE S/N: PC-E BJ1092
CUSTOMER: Petroleum Air Service
WORKORDER: 0123-12

TIMES & CYCLES: TSN: 556.27 hrs TSLR: - hrs
TSO: - hrs

IMPELLER CYCLES:
CT-DISC CYCLES: 11
PT-DISC CYCLES: 47

AIRCRAFT TYPE AND
SERIAL NUMBER: EC135R21, Registration: D-BQZ
S/N: 000007

POSITION: R/H

LAST SHOP VISIT


DATE:
SHOP:
REASON:

DATE OF REMOVAL: 18.08.2012
REASON FOR REMOVAL: Npt overspeed

DATE OF REPORT: 02.10.2012 ISSUED BY:


K. Schulz / Engineering

AGREED BY:

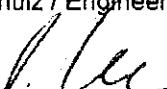
A. Kautzschmann / Engineering

This document is the property of Pratt & Whitney Canada Customer Service Centre GmbH (P&WC-MTU), and is internally controlled and disseminated only by personnel of P&WC-MTU. It may not be disclosed or distributed outside of P&WC-MTU without prior written permission of P&WC-MTU. Neither the design or construction of this report alone, from an engineering, configuration, safety or performance perspective, nor any information contained herein, may be relied upon by anyone without P&WC-MTU written permission. It is the author's responsibility to ensure that all information contained herein is accurate only if and to the extent that it has been specifically requested by the customer.

1.0 Synopsis

Engine PW 206B2, S/N: PC-E BJ1092 was received at CSC Ludwigsfelde for repair following an unscheduled removal due to Npt overspeed.

The engine had completed 556:27 hours since new.

The customer reported the following issue:

"ENG EXCEED caution was displayed on CAD for #2 Engine..

The UMS recorded Nr exceedence (Nr reached 115.1 for 4.29 seconds)."

The engine was externally inspected, compressor F.O.D. check and oil filter check were performed. The oil filter and chip detector found clean.

The centrifugal impeller revealed minor nicks on leading edges which are blend repairable "in situ" as per MM, chapter 72-31-00.

Engine was received with the compressor rotor and the power turbine rotor turning freely.

Note:


Present report is a summary of dirty strip findings during disassembly and does not include results of detailed components / part inspection.

Should additional details be required please contact P&WC Customer Service Centre Europe GmbH.

2.0 Disassembly Survey

The engine was disassembled as per OHM, chapter: "Light Overhaul - Npt overspeed limits for all conditions, except 30 sec./2 min. OEI Ratings, area A".

During disassembly of engine, the following conditions were noted:

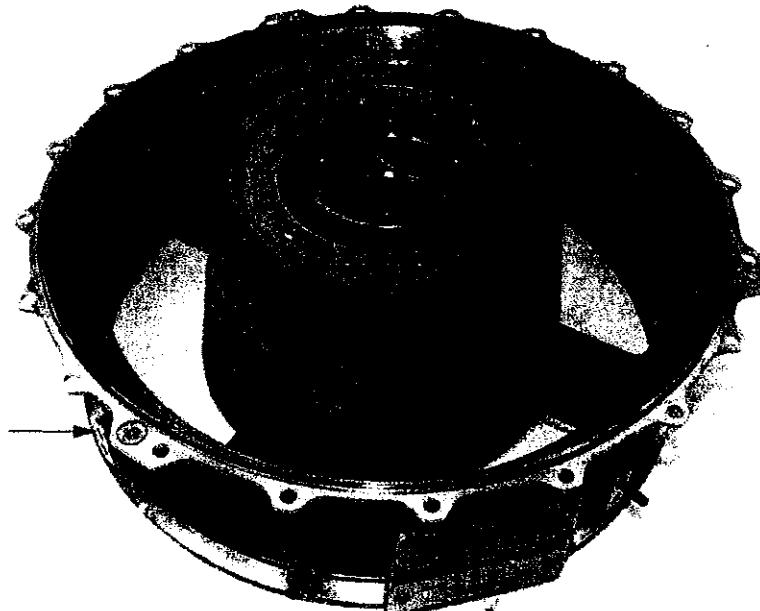


Part: Exhaust Nozzle

Photo: PW200-12_03859

Description:

- loose stud, stud replacement required

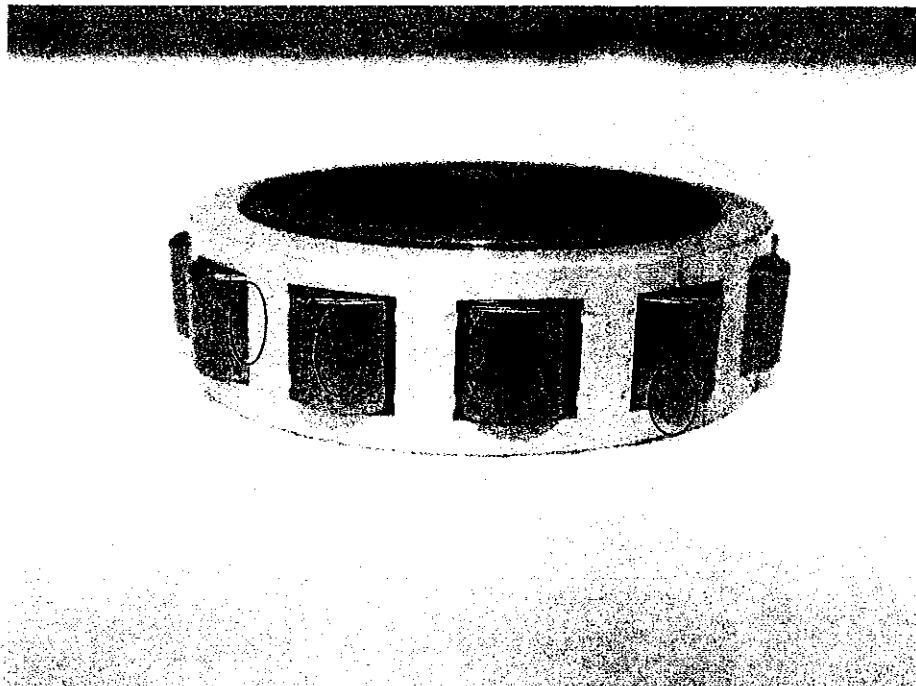

Part: No. 1 Roller Bearing
P/N: 3114366-01

Photo: PW200-12_03880

S/N: FCN331698

Description:

- corrosion on rollers, detail inspection required




Part: First Stage Reduction Bevel Gearshaft

Photo: PW200-12_03869


Description:

- wear on contact surface for No.6 roller bearing, detail inspection required

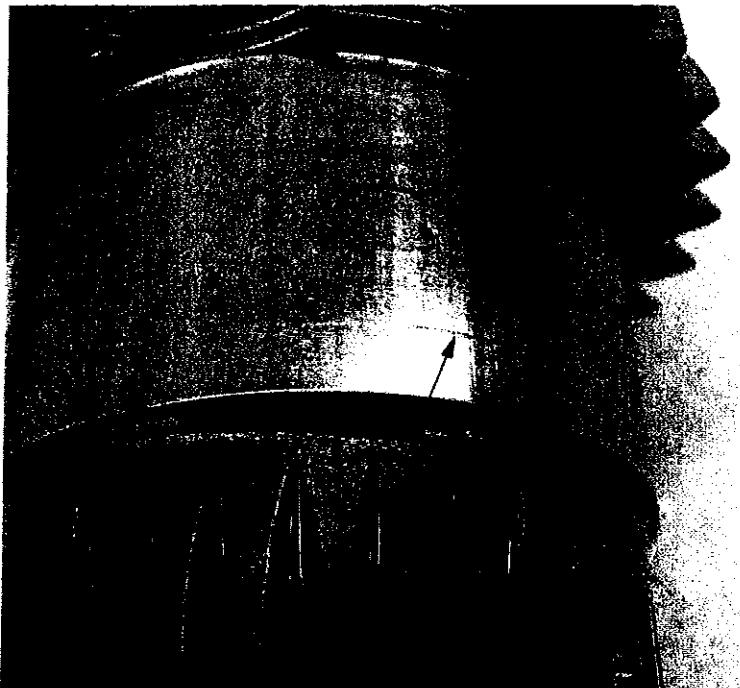

Part: First Stage Reduction Bevel Gearshaft

Photo: PW200-12_03870

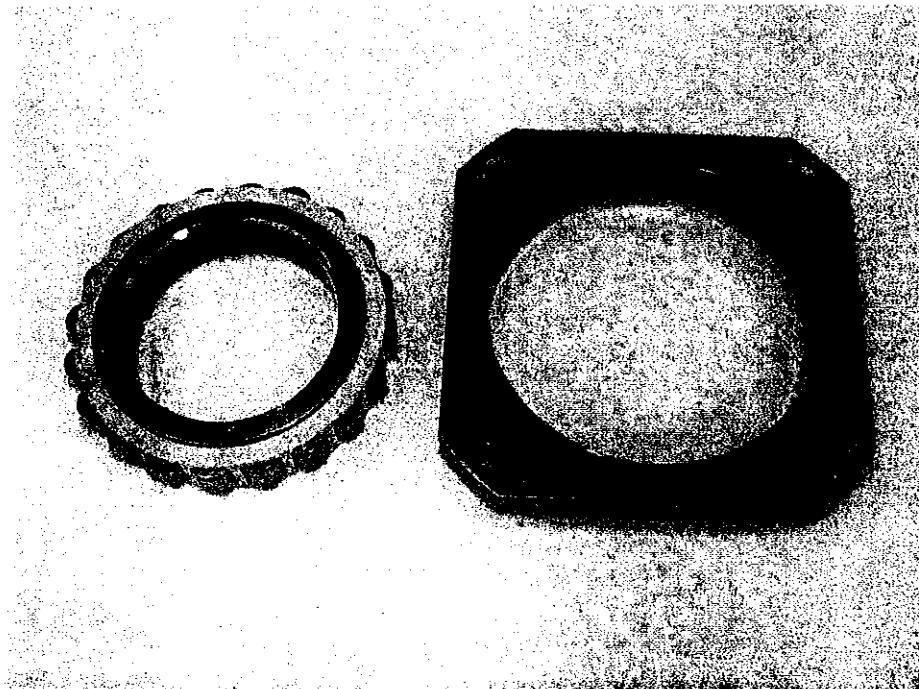

Part: No. 9 Roller Bearing

P/N: 3101639-01

Photo: PW200-12_03871

S/N: FAA1115062


Description:

- surface depressions noted on roller elements and on raceway of outer ring, corrosion found on raceway of outer ring, replacement of bearing necessary



Part: No. 9 Roller Bearing
P/N: 3101639-01

Photo: PW200-12_03875
S/N: FAA1115062

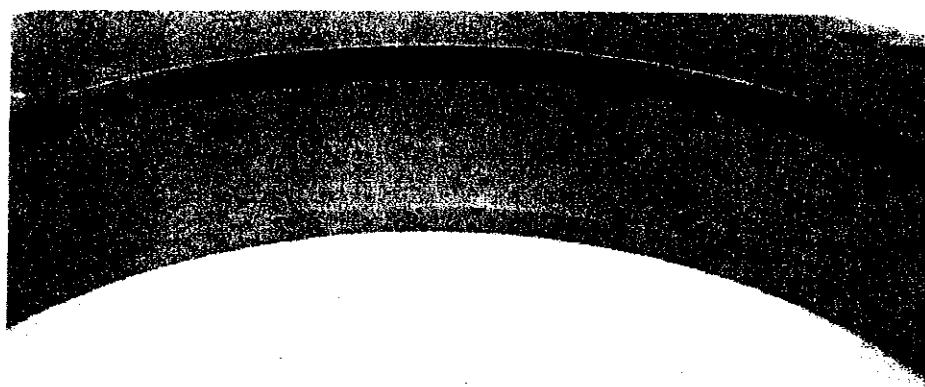

Part: No. 9 Roller Bearing
P/N: 3101639-01

Photo: PW200-12_03873
S/N: FAA1115062

-
- the whole set of power turbine blades has to be replaced by the reason of removal

No further obvious damage / faults were found during disassembly.

3.0 Conclusion

During disassembly no damages caused by reported Npt overspeed could be determined.

The engine will be repaired, rebuilt and tested in accordance with OHM and applicable technical instructions.