



وزارة الطيران المدني
الادارة المركزية للحوادث

التقرير الفني

عن واقعة إصطدام سيارة التموين بالأغذية رقم ٥٧
 التابعة لشركة الخدمات الأرضية LSG بالطائرة المسجلة
 D-AIZB من طراز A320 التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية على الموقع F3
 بمطار القاهرة بعد عودتها من رحلتها DLH586 القادمة من ميونيخ

٢٠١٢/٩/٢٦ يوم



وزارة الطيران المدني
الادارة المركزية للحوادث

التقرير الفني

عن واقعة اصطدام سيارة التموين بالأغنية رقم ٥٧


التابعة لشركة الخدمات الأرضية LSG بالطائرة المسجلة D-AIZB من طراز A320 التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية على الموقع F3 بمطار القاهرة بعد عودتها من رحلتها DLH586 القائمة من ميونيخ

يوم ٢٠١٢/٩/٢٦

١ - المعلومات الواقعية FACTUAL INFORMATION

١-١. تاريخ الرحلة HISTORY OF THE FLIGHT

- في الساعة ١٢٠، محلى يوم ٢٠١٢/٩/٢٦ هبطت الطائرة المسجلة DAIZB من طراز A320 التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية بمطار القاهرة قائمة من مطار ميونيخ في رحلتها رقم DLH586 وتوقفت على كوبى التحميل F3 بمعنى الركاب رقم ٣.
- بعد توقف الطائرة توجهت عربة التموين بالأغنية (الكترينج) رقم ٥٧ التابعة لشركة الخدمات الأرضية قيادة السائق/ لموقع الطائرة للدخول على باب IR وذلك لتموين الطائرة وقبل وصول سيارة الكترينج إلى الطائرة بحوالى أربعة أمتار تقرباً تدفعت السيارة بسرعة كبيرة غير طبيعية وأصطدمت السيارة بفراخ مساعد التحميل/ الذي كان متوفقاً أسفل باب الطائرة الأمامي IR في انتظار تحول السائق حتى باب الطائرة.
- استمرت السيارة في إندفاعها لتصطدم بالطائرة بأسفل الباب الأيمن IR مما أحدث أضراراً متعددة بجسم الطائرة

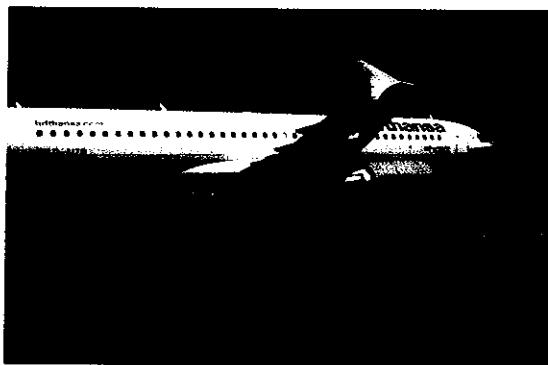

- تهشم كابينة السيارة من جراء الواقعة وتعرض سائق لحالة إغماء نقل على أثرها إلى المستشفى كما نقل مساعد التحميل إلى المستشفى .
- على أثر ذلك فقد تم توجيه ركاب الطائرة إلى رحلة مصر للطيران المتوجهة إلى فرانكفورت ماعدا الركاب الأميركيين الجنسية فاستقلوا الطائرة الالمانية المسجلة D415854 الموجودة على الموقع F 5B والمتوجهة إلى فرانكفورت .
- تم استخدام طاقم فني من المانيا تابع لشركة لوفتهانزا يوم ٢٠١٢/٩/٢٧ وتم عمل اصلاح مؤقت TEMPORARY REPAIR للطائرة بالتعديلات التي حثت بها وعمل الاختبارات الالازمة وأصبحت الطائرة صالحة للطيران .
- في الساعة ٢٢١٥ محلی يوم ٢٠١٢/١٠/١ ألقت الطائرة متوجهة إلى فرانكفورت بالمانيا في رحلتها رقم LH9929 بدون ركاب بعد التصريح بذلك من سلطنة الطيران المدني المصري .



١-٢ - الاصابات بالأفراد

-
- أصيب سائق سيارة الكترونبع التابعة لشركة LSG السيد / [REDACTED] بكدمة وأغماء نتيجة اصطدام سيارة الكيتربينج بالطائرة وتهشم كابينة السيارة .
 - إصابة مساعد التحميل السيد / [REDACTED] الذي كان يقف تحت باب الطائرة الأيمن بخدمة جراء اصطدام الكاونتش الخاص ببطانية سيارة الكيتربينج بذراعه الأيمن .

١-٣ - التلفيات في الطائرة

-
- لحق بالطائرة قطع بطول ١٠ سم أسفل باب الأيمن للطائرة .
 - فدخ أسفل PITOT TUBE .
 - فدخ أسفل باب الطائرة .
 - سحجات في جسم الطائرة .



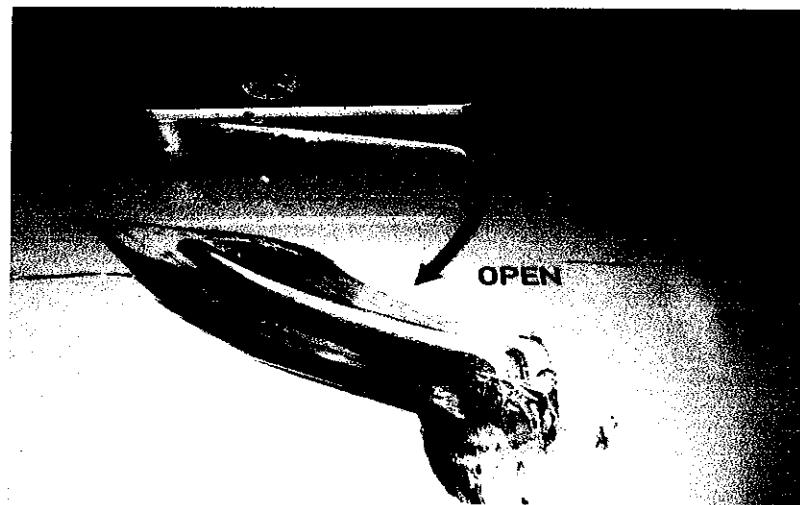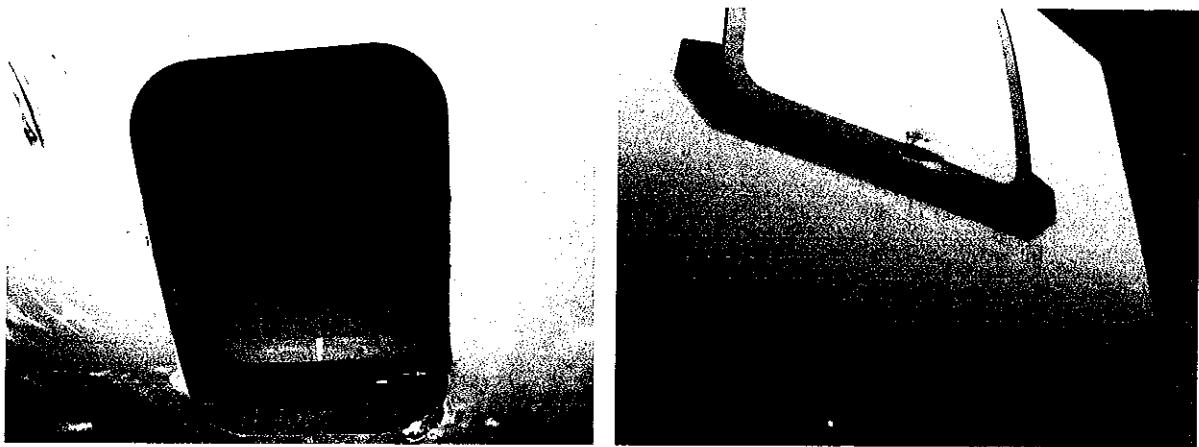

١-٤- التلفيات الأخرى OTHER DAMAGES

• حدث تهشم لكاپينة سيارة الكترونیج .



١-٥- معلومات عن الأفراد INFORMATION PERSONS

١-٥-١ سائق سيارة التموين بالأخنفية (الكترونيج) :

- يبلغ من العمر ٢١ سنة
- يعمل بشركة الخدمات الأرضية LSG منذ شهر نوفمبر ٢٠٠٩
- يحمل رخصة قيادة درجة ثانية.
- مصرح له بقيادة معدة على مهبط ميناء القاهرة الجوى رقم ٦٠٢٨ ينتهى فى ديسمبر ٢٠١٢
- تم تدريبه على قيادة عربة الأخفية (الكترونيج).

حاجة في أقواله :

- تم تكليفه من رئيس الوريبة بإختيار سيارة (الكترونيج) رقم ٥٧ لتحميلها بالأخفية والمشروبات المطلوبة هو و السيد/ [] مساعد التحميل
- قام بعد ذلك بدارة السيارة واتجه إلى موقع الطائرة موضوع الواقعة وتوقف على الموقع فى انتظار وصول الطائرة F3
- بعد وصول الطائرة وتوقف على الموقع قام بالدخول على الطائرة .
- توجه إلى الطائرة ببطء شديد وقبل الوصول إلى الطائرة بحوالى ٤ مترا لاحظ ارتفاع فى صوت محرك السيارة مع انفاسها بقوة باتجاه الطائرة
- حاول تفادى الإصطدام بالطائرة بالضغط على الفرامل ولكن لم تغير السرعة وأيضاً قام بشد فرامل اليدين دون جدوى ولكن اصطدمت السيارة بالطائرة وحدثت الواقعة .
- حدث من جراء الواقعة قطع بطول ١٠ سم أسفل الباب الأمين للطائرة وقطع فى صاج باب آلة AVEUNIX وندخ أسطل PITOT TUBE من لام العين
- لا يوجد نظام ثابت للنوبات بالشركة .
- تم تدريبه على العمل بواسطة أحد قدامى السائقين بشركة مصر للطيران.

١-٥-٢ مساعد التحميل /

- يبلغ من العمر ٢٢ عاما

- يعمل مساعد تحميل أول بشركة الخدمات الأرضية LSG

حاجة في أقواله :

- قام رئيس الوريبة بتكليفه بإمداد الطائرة الألمانية لوفتهانزا موضوع الواقعة بالأخفية والمشروبات وخلافة
- بعد التحميل استقل السيارة رقم ٥٧ بقيادة السائق/[] من لام العين
- الخاص بالشركة .
- وصل إلى موقع وصول الطائرة الألمانية مع رئيس الوريبة .

- عند وصول الطائرة توقف تحت باب الطائرة الأمامي IR في انتظاردخول السائق بالسيارة حتى باب الطائرة .
- كانت وظيفته ان ينظر الى السيارة ويساعد السائق فى التوجيه الصحيح بالدخول على الطائرة وفي مسار منظم .
- نظر انه قبل وصول السيارة بحوالى ٢:٣ أمتار لاحظ لارتفاع صوت المحرك وكذاخ السيارة بسرعة عالية نحوه
- لصطدمت السيارة به فى ذراعة اليمين وسقط على الأرض وقد أصيب بكدمة .

١-٥-٣ السيد [REDACTED] مدير قسم الانتقالات بشركة LSG

تلخصت أقواله فيما يلى:

يُعمل مديرًا للقسم المسئول عن تحمل الطائرات بكل ما يتعلق بالمعدات الغذائية والمشروبات وهو مسئول عن المعدات والسيارات والمسائقين والعمال والموظفين.

- يتم تعليق بيان بالحركة اليومية بمكتب تنسيق المعلومات ليتسنى لكل شخص مراجعة البيان
- كل سائق ورئيس نوبة موزعين على العمل طبقاً لبيان الحركة اليومية و يمكن تبديل البيان طبقاً لظروف العمل .
- نظام العمل المطبق بشركة LSG كالتالي:
- العمل خمسة أيام بالأسبوع والراحة يومين.
- النوبة مدتها تسع ساعات تتخللها ساعة للراحة.
- تقسم النوبات كالتالي:

 - ✓ من السابعة صباحاً حتى الرابعة عصراً
 - ✓ من الواحدة ظهراً حتى العاشرة مساءً
 - ✓ من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً
 - ✓ من الواحدة صباحاً حتى العاشرة صباحاً وهي الأكثر كثافة في العمل.

- نظام العمل مطبق بالشركة منذ فترة طويلة ولا يوجد شكوى من العاملين بشأنه
- يقوم سائق سيارة التموين بقيادة السيارة والمساعدة في تحمل الطائرة بالحا��ولات والمشروبات.
- يتم تطبيق تدليل شركة مصر للطيران وهو باللغة العربية بشركة LSG أما الدليل الخاص بالشركة فهو باللغة الإنجليزية

١-٦- معلومات عن الطائرة AIRCRAFT INFORMATION

- الطائرة المسجله DAIZB من طریق A320
- تمتلكها وتستثمرها شركة لوفتهانزا .

- تم عمل أصلاح مؤقت بالقاهرة بواسطة طاقم فني ألماني
- لقلع متوجهة إلى فرانكفورت في الساعة ٢٢١٥ محلي يوم ١٠/١٢/٢٠١٢ في رحلتها رقم LH9929 بدون ركاب .
- نجم عن الواقعه توقف الطائرة لحين الأصلاح وتم القيام بالرحلة على طائرة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية كبديل .

١-٧- معلومات عن الأرصاد الجوية METEOROLOGICAL INFORMATION

- كانت الرؤية جيدة على الموقع ولم يكن هناك أي شكوى من ظواهر جوية يمكن أن تسبب إعاقة للرؤية .

١-٨- المساعدات الملاحية NAVIGATION AIDS

- ليس لها علاقة بحدث الواقعه

١-٩- الاتصالات COMMUNICATIONS

- ليس لها علاقة بالواقعه .

١-١٠- معلومات عن المطار AERODROME INFORMATION

معلومات عن الموقع F3 بمحيط بمطار القاهرة

تضمن دليل طيران الجمهورية AIP بشأن الموقع F3 بمطار القاهرة ما يلى:

- يصلح لوقوف طراز الطائرة A320 .
- يستقبل طائرات حتى طراز B767-400 (MAX. TYPE)
- احداثيات الموقع F3 300631.0N0312355.2E
- ELEV. (FT) 376.4

١-١١- مسجلات الرحلة FLIGHT RECORDERS


- لم يتم تفريغ مسجلات الطائرة لعدم ارتباطها بالواقعه.

١-١٢- معلومات الحطام والارتطام WRECKAGE & IMPACT INFORMATION

تم معاينة موقع الواقعة عقب حوثها كعاتم موافاة الإدارة المركزية للحوادث بتسجيل فيديو خاص بالواقعة حال حوثها تم تصويره بواسطة كاميرات شركة ميناء القاهرة الجوى وقد تلاحظ ما يلى:

- كانت الإضاءة كافية لثناء حوث الواقعة.
- كانت الطائرة تقف بصورة طبيعية على الموقع.
- كانت السيارة موضوع الواقعة تسير بسرعة طبيعية حتى فتربت من الطائرة بحوالى أربعة أمتار تقربيا ثم ازدالت سرعتها.
- اصطدمت الطائرة بأحد الأشخاص(مساعد التحميل) والذي كان متوجها بجوار الطائرة وتلى ذلك اصطدامها بالطائرة.
- حدث نتيجة قوة اصطدام السيارة بالطائرة إزاحة لها مما جعل الطائرة تصطدم أيضا بكوپير التحميل الركاب **PASSENGER BOARDING BRIDGE**.
- عقب الاصطدام لرمت السيارة إلى الخلف قليلا بفعل رد فعل الصدمة مع الطائرة ورد فعل اصطدام الطائرة بكوپير التحميل.

• وتوضح الصور التالية طبقا للترتيب مسار السيارة منذ دخولها إلى الموقع حتى الاصطدام بالطائرة :

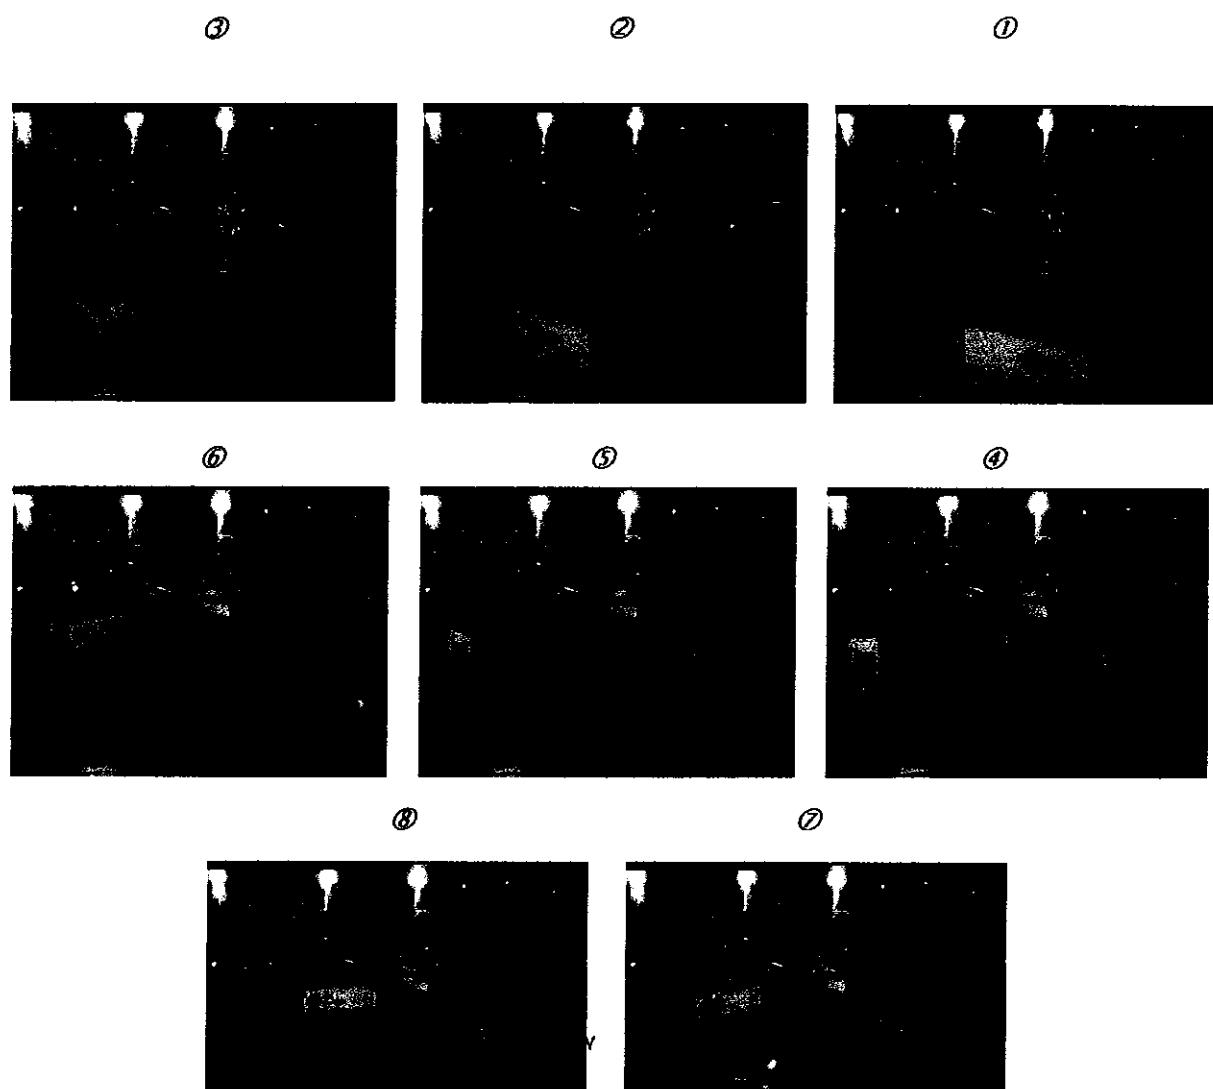

MEDICAL & PATHOLOGICAL INFORMATION

- تم اجراء فحص طبى على سائق سيارة الكتروينج موضوع الواقعة/محمد نور الدين سيد نبيان وجود مسكنات ومخدرات من عدمه وكانت نتيجته سلبية .

FIRE

- لم ينشب بالطائرة حريق من جراء الواقعة .

SURVIVAL ASPECTS

- لا يوجد.

TESTS AND RESEARCH

- لا يوجد

ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT INFORMATION

- لا يوجد

ADDITIONAL INFORMATION

- لا يوجد

٢ - التحليل والنتائج ANALYSIS & CONCLUSION

١ - الطائرة

- كانت الطائرة تقف عن الموقع F3 بطريقة صحيحة .
- كانت الطائرة صالحة للطيران قبل حدوث الواقعة .
- لحق بالطائرة تلفيات متعددة من جراء الواقعة .
- تم اجراء اصلاح مؤقت **TEMPORARY REPAIR** للطائرة عقب الواقعة.
- استأنفت الطائرة رحلاتها بمرحلة القاهرة/فرانكفورت الساعة ٢٢١٥ محلي يوم ١٠/١٢/٢٠١٢ .

٢ - عربة التموين بالاغذية الكترون رقم ٥٧

- عربة الكترون رقم ٥٧ تابعة لشركة الخدمات الأرضية LSG
- كانت العربة صالحة للاستخدام ولم يكن بها عيوب فنية تسبب الواقعة .
- نجم عن اصطدام عربة الكترون بالطائرة الالمانية توشم في كابينة العربة .

٣ - سائق عربة التموين

- يحمل رخصة قيادة درجة ثانية سارية المفعول ومؤهل لقيادة المعدة طبقاً لقواعد المعمول بها .
- تم اجراء اختبار له على وجود المسكرات والمخدرات وكانت نتيجته سلبية.
- لم يشك من حالة السيارة عند استلامها وذكر قيامه بتجربة الفرامل لشمام قيادته لها وكانت طبيعية.
- لم يكن السائق متسلماً بالتركيز الجيد عند إقرابه من الطائرة .
- من المرجح انه قبل الوصول الى الطائرة ضغط على لوحة الوقود بدلاً من ان يضغط على لوحة الفرامل فارتفع صوت محرك السيارة - طبقاً لأقواله - وزادت سرعتها قبل وصولها لتمويل الطائرة فاصطدمت بالطائرة وحدثت الواقعة .

٢-٤-نظام التدريبات ودليل العمل بالمهبط لشركة LSG

- تقصى تعليمات العمل بالشركة بقيام سائق سيارة التموين بالإشتراك مع العامل فى تحميل وتفرغ السيارة
- نظام العمل بالتدربات غير ثابت بالنسبة للسائق مما قد يعرضه للإجهاد ومن ثم الخطأ عند تعامله مع الطائرة.
- دليل العمل بالمهبط الخاص بشركة LSG حال حدوث الواقعة كان مدونا باللغة الإنجليزية وهو غير مناسب بغير اللغة العربية حيث لا يلائم السائقين به.

INCIDENT PROBABLE CAUSE ٣- سبب الواقعة

- ترى الإدارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات ان سبب الواقعة المرجع يرجع الى خطا سائق عربة الأغذية (الكترينج) لعدم سيطرته على السيارة حيث قام بالضغط على دواسة الوقود بدلا من الفرامل عند إقترابه من الطائرة فاندفعت السيارة نحو الطائرة لتصطدم أولا بمساعد التحميل ثم بالطائرة محنة بها تلفيات تمنعها من القيام بدورتها.

SAFETY RECOMMENDATION ٤- التوصيات

- توصى الإدارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بقيام سلطة الطيران المدني باتخاذ اللازم نحو القيام شركة

LSG بمعايير:

- ١- مراجعة نظام التدربات بالشركة ليتضمن شبيتا وتقينا لساعات العمل وأوقات الراحة وكذا تولى التدربات بما يضمن عدم تعرض العاملين خاصة سائقى المركبات المتعاملة فى خدمة الطائرات للإجهاد الذى يؤدى إلى فقد التركيز حال التعامل مع الطائرة.

- ٢- عدم قيام سائقى سيارات خدمة للطائرات بالقيام بعمل إضافى كتحميل السيارات بالمهمات فى نفس الوقت مع عملهم الأصلى فى قيادة السيارة.
- ٣- عقد الدورات التنشيطية للسائقين للتأكد من إلمامهم بالواجبات والإجراءات القياسية لتناء خدمة الطائرات فى مواقع توقفها مع دراسة الأخطاء التى تتسبب فى تعرض الطائرات لخطر الإصطدام بالمركبات لتناء للقيام بخدمتها.
-